

QuantuMike
MDE—MX/PX

zh-CN

安全注意事项

为了确保操作员的安全,请遵照本用户手册中的指示、功能和说明使用本产品。
在其他条件下使用可能危及安全。

警告 表示有导致死亡或严重人身伤害的风险。

- 始终将电池放在婴幼儿接触不到的地方,以防止被其吞咽。如被吞咽,立即就医。
- 电池不得短路、被拆解或使之变形,或与极端高温或火焰接触。
- 如果电池中含有的碱性液体一旦与您的眼睛接触,请立即用大量清水冲洗并咨询医生。如果液体粘附在皮肤或衣服上,请立即用大量清水冲洗。

当心 表示有导致轻微或中度人身伤害的风险。

- 严禁为电池充电,因为它是一次性电池。安装时切勿反转正极和负极端子。电池处理不当可能导致泄漏或爆炸,造成人身伤害或故障。
- 本产品的测量表面有锋利的边缘。操作时要小心,以免伤害到身体。

注意 表示有导致财产损失的风险。

- 请勿拆卸或改造本产品。
- 请勿在突然温度改变的地方使用或存储本产品。在使用之前,应使本产品调整到室温。
- 请勿将本产品存储在高湿度或多尘环境。
- 如果产品在直接暴露于冷却液等的地方使用,请牢牢关闭电池盖。对于带输出功能的类型,安装输出电缆和盖板时,请牢牢拧紧固定螺钉,使其没有间隙。另外,在使用后应清洁并进行防锈处理。生锈可能导致故障。
- 请勿浸入水中使用,因为无法完全防止冷却液侵入。如果在液体直喷的地方使用本产品,也不能完全防止切削液的侵入。
- 请勿施加过大的力或受到坠落这种突然撞击。
- 使用前和使用后应清除灰尘、切屑等。
- 进行清洁时,请使用蘸有中性清洗剂的软布进行擦拭。请勿使用诸如稀释剂等有机溶剂,否则会导致本产品变形或出现故障。
- 旋转微分筒一次将使测微螺杆移动2 mm。由于测微螺杆移动很快,因此在测量时或在设置基准点时,请勿使其与测量面剧烈接触。
- 测微螺杆结构可防止拉出,因此不要试图强行缩回超过测量范围。
- 测微螺杆上的污垢可能引起故障。如果测微螺杆变脏,请用蘸有少量酒精的布对其进行擦拭并涂覆少量的千分尺润滑油(货号207000)。
- 如果没有千分尺防锈油,必须使用市售产品时,推荐使用相当于ISO VG10的低粘度防锈油。
- 请勿用电笔书写数字等。
- 如果本产品超过3个月或以上不使用,请在存储前取出电池。否则,电池漏液会损坏本产品。


按键操作图标



目录

1. 部件名称	第1页
2. 安装电池	第1页
3. 使用注意事项	第2页
4. ORIGIN(基准点)设置	第2页
5. 测量方法	第2页
6. 按键功能	第2页
7. 功能锁定功能(防止意外操作)	第2页
8. 错误和故障排除	第2页
9. 规格	第3页
10. 输出功能(仅限带输出类型的功能)	第3页
11. 选件	第3页
12. 非现场维修(收费)	第3页


1. 部件名称

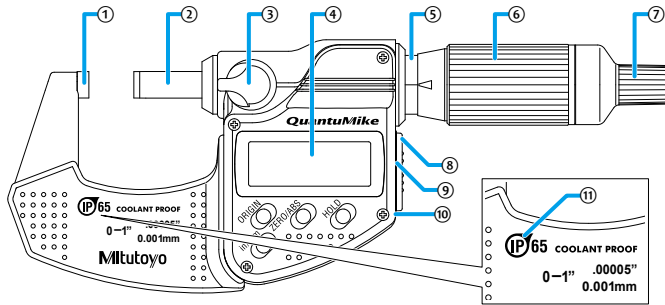

- ① 测砧
- ② 测微螺杆
- ③ 锁紧装置
(锁紧测微螺杆以防止移动)
- ④ 显示屏(LCD)
- ⑤ 固定套管
- ⑥ 棘轮套管
(内置恒压装置)

- ⑦ 棘轮调速器
(内置恒压装置)
- ⑧ 保护盖(仅限带输出类型)
- ⑨ 数据输出连接器
(仅限带输出类型)
- ⑩ 电池盖(背面)
- ⑪ 防水标志

■ 显示屏(LCD)

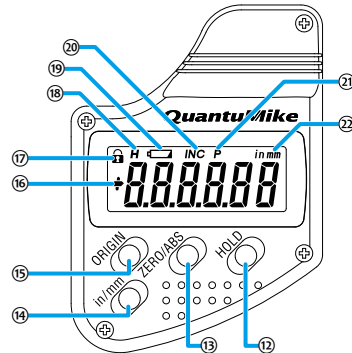

- ⑫ [HOLD]键
- ⑬ [ZERO/ABS]键
- ⑭ [in/mm]键(仅限in/mm产品)
- ⑮ [ORIGIN]键
- ⑯ 符号显示
- ⑰ 功能锁定显示

- ⑱ 保持显示
- ⑲ 低电压显示
- ⑳ INC显示
- ㉑ 预设显示
- ㉒ 单位显示

2. 安装电池

注意

表示有导致财产损失的风险。

务必使电池盖对准螺纹安装以便密封件不会伸出。如果未正确安装电池盖或密封件,产品可能会显示错误或故障。

提示

- 务必使用SR44电池(氧化银纽扣电池,货号938882)。
- 请勿在计数值显示前转动棘轮。电子部件的初始设置可能会失败,或者产品可能无法正常计数。如果误移棘轮,请重新安装电池。
- 随机电池用于确认产品的功能和性能。请注意,此电池可能无法满足预定寿命。
- 由于电池报废导致的故障或损坏等不在保修范围之内。
- 按照当地规章制度对电池进行处置。

购买时电池未安装到本产品中。请按如下方法安装电池。

① 将硬币或类似物体插入电池盖上的凹槽,然后向左旋转以取下电池盖。


② 安装电池(SR44),正极朝上。

③ 放置电池盖并顺时针转动进行安装。

④ 按[ORIGIN]键。

» 计数值出现且计数开始。

随后,设定ORIGIN(基准点)(请参阅“4. ORIGIN(基准点)设置”。

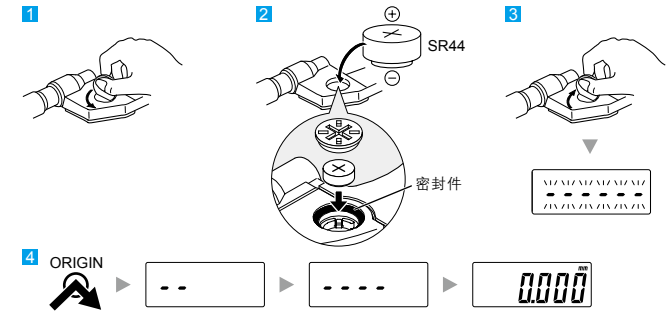


提示

- 重新安装电池会清除ORIGIN(基准点)位置。请再次进行基准点设置(参阅“4. ORIGIN(基准点)设置”。
- 如果出现异常显示,如错误显示或不计数等,尝试卸下电池之后再重新安装。

3. 使用注意事项

■ 测力

 - 请务必使用棘轮套管或棘轮调速器以确保测力一致。
- 采取下面的操作步骤可获得适当的测力：使测量面与工件轻轻接触后暂停,然后用手转动棘轮套管或棘轮调速器三到五次。
- 旋转微分筒一次将使测微螺杆移动2 mm。由于测微螺杆移动很快,因此在测量时或在设置基准点时,请务必缓慢和轻轻地接触测量面。




旋转约三到五次。

■ 测量注意事项

- 测量被磁化工件时要小心。如果本产品被磁化,则可能会影响测量结果。

■ 使用后注意事项

- 使用后,清洁整个产品并检查是否有部件受损。
- 如果在暴露于水基切削液的地方使用,请务必在清洁后进行防锈处理。
- 储存时,为测量面留出0.2到2 mm的间隙,并松开锁紧装置。
- 如果产品三个月或更长时间不使用,请在测微螺杆上涂抹千分尺润滑油(货号207000)以防止生锈,并在电池取出后存放。
- 如果没有千分尺防锈油,必须使用市售产品时,推荐使用相当于ISO VG10的低粘度防锈油。

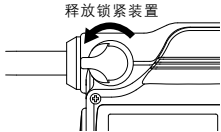

4. ORIGIN(基准点)设置



应按照与下面相同的方向和条件采用下面所述相同操作步骤进行基准点设置和测量。

■ ORIGIN(基准点)设置

- 清洁测站和测微螺杆测量面,以及量规(如果要用它清除所有的碎屑或灰尘)。
- 0~25 mm测量范围:

在与两个测量面轻轻接触之后暂停,然后施加合适的测力(参阅“3. 使用注意事项”的“■ 测力”)。
超出0~25 mm测量范围:
将量规夹在测量面之间之后,使测微螺杆与量规轻微接触,暂停,然后施加适当的测力(参阅“3. 使用注意事项”的“■ 测力”)。



请使用定期检查(校准)的量规(量块,外径千分尺的设置标准等)。

- 按[ORIGIN]键。
》检查[P]是否正在闪烁且ORIGIN(基准点)值是否显示(“参阅下面的“提示”)。
- 再次按[ORIGIN]键。
》[P]消失,ORIGIN(基准点)值设置完成。

- 0~25 mm测量范围:



- 超出0~25 mm测量范围(如25~50 mm):



提示


- 如果本产品超过20分钟或以上不使用,显示屏会自动关闭。要再次显示,请转动棘轮或按[ZERO/ABS]键。
- 如果在进行测量时意外按了[ORIGIN]键,请按[ZERO/ABS]键返回到上一状态。如果无法恢复本产品,请再执行一次“4. ORIGIN(基准点)设置”。
- 下表给出测量范围和ORIGIN(基准点)值之间的关系。

测量范围	ORIGIN (基准点) 值	测量范围	ORIGIN (基准点) 值
0 ~ 25 mm	0.000 mm	0 ~ 1 in	0.00000 in
25 ~ 50 mm	25.000 mm	1 ~ 2 in	1.00000 in
50 ~ 75 mm	50.000 mm	2 ~ 3 in	2.00000 in
75 ~ 100 mm	75.000 mm	3 ~ 4 in	3.00000 in

■ 使用外径千分尺(标准附件)的设置标准以外的基准规

首先用外径千分尺的标配设置标准设置ORIGIN(基准点)。


- 转动棘轮直到目标值显示,然后按[HOLD]键以保留数值。
- 按[ORIGIN]键。
》[P]闪烁。
- 夹持参照物并使用恒压装置施加合适的测力(参阅“3. 使用注意事项”的“■ 测力”)。
- 再次按[ORIGIN]键。
》[P]消失,设置完成。

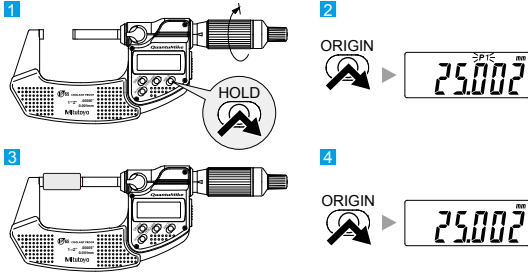

提示

要恢复为默认的ORIGIN(基准点)值,请重新安装电池。

 按键操作图标



5. 测量方法




- 请务必在测量前进行基准点设定。
- 使测微螺杆的测量面缓慢地与工件接触。移动太快可能会使工件变形并影响测量结果。

按照与基准点设置相同的方向和条件缓慢地使测量面轻轻接触工件,施加适当的测力,然后读取显示值(参阅“3. 使用注意事项”中的“■ 测力”)。

6. 按键功能


■ [ZERO/ABS]键

- 短按[ZERO/ABS]键。
》[INC]显示,显示设置为零。
- 按住[ZERO/ABS]键(至少2秒钟)。
》[INC]消失,显示距基准点(测站测量面)的长度。

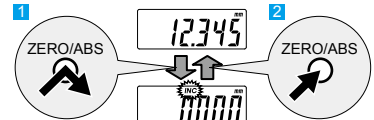


■ [HOLD]键

- 按[HOLD]键。
》[H]显示,显示的值保留。
- 再次按下此键以释放该值。

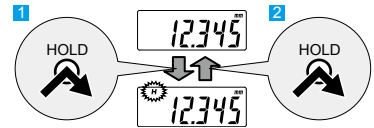

■ [in/mm]键(仅限in/mm产品)


- 按[in/mm]键。
》每次按下此键时,[in]和[mm]来回切换。

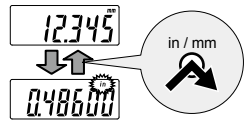

7. 功能锁定功能(防止意外操作)

本产品具有功能锁定功能,可禁用ORIGIN(基准点)功能和ZERO/ABS功能,以避免意外更改基准点位置。
设定功能锁定会使LCD上的[]亮起,并且停用[ORIGIN]键、[ZERO/ABS]键和in/mm键(限于in/mm产品),而且仅启用保持操作功能。

- 首先按住[HOLD]键,然后再按住[ZERO/ABS]键(至少2秒钟)。
》[H]显示和[]显示先后亮起([H]首先关闭)。
- 执行相同的操作以释放功能锁定。

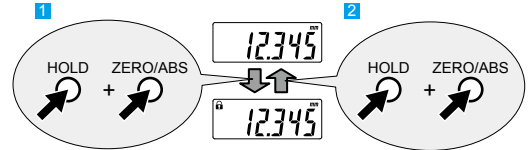

8. 错误和故障排除

错误显示	原因和对策
电源电压下降 	电池电压低。应立即更换电池。
计数错误 	由于速度或噪声过大而发生计数错误。尝试取出电池并重新安装。
计数错误 	电子部件的初始设置失败,或者由于传感器信号错误而发生计数错误。尝试取出电池并重新安装。

9. 规格

最大测量长度	最大允许误差 J_{NFE} *1
25, 50 mm	$\pm 1 \mu\text{m}$
75, 100 mm	$\pm 2 \mu\text{m}$
1, 2 in	$\pm 0.00005 \text{ in}$
3, 4 in	$\pm 0.00010 \text{ in}$

测力*2	: 7 N~12 N
分辨率	: 0.001 mm 0.00005 in (仅限 in/mm 产品)
显示装置	: LCD (六位和负号)
电源	: 纽扣型氧化银电池 (SR44, 编号 938882) 1 个
电池寿命	: 约 2.4 年
温度范围	: 5 °C~40 °C (工作温度), -10 °C~60 °C (储存温度)
标准附件	: 扳手 (货号 301336), 基准杆 (测量范围超过 25 mm / 1 in 产品的标准配备)
IP 防护等级	: IP65 (有关细节, 请参阅 IEC60529)。
防尘 (6 级)	: 不允许灰尘侵入。
防水 (5 级)	: 喷嘴从任何方向喷出的水均不会造成有害影响。
CE 标志	: EMC 指令: EN 61326-1 抗干扰试验要求: 第 6.2 条表 2 排放限值: B 类 RoHS 指令: EN IEC 63000

*1: 通过接触整个测量面, 指示值的最大允许误差 J_{NFE} (20 °C)。
*2: 使用棘轮调速器时的测力。

10. 输出功能 (仅限带输出类型的功能)

■ 显示值外部输出

用连接电缆 (选件) 将本产品 (仅限带输出类型) 与外部装置相连就能够把显示值输出到外部装置。

■ 连接电缆的安装方法


注意 表示有导致财产损失的风险。

- 在安装 / 拆卸螺钉时, 必须使用连接电缆 (选件) 随附的 0 号十字改锥 (货号 05CZA619), 并用 5 至 8 cN·m 左右的扭矩拧紧。高扭矩拧紧可能会导致损坏。
- 连接连接电缆时, 请确保连接器垫圈不会突出。
如果未正确安装连接器垫圈, 则防水功能可能会降低并导致故障。


提示

请注意, 在噪声大的地方使用本产品可能会导致故障 (闪烁或错误)。


- 用连接电缆随附的十字改锥卸下护盖固定螺钉 (M1.7 x 0.35 x 2.5, 货号 09GAA376)。
- 拆下护盖。
- 检查连接器垫圈 (货号 04AAC126) 安装位置是否正确 (不得卸下连接器垫圈)。
- 插入连接电缆插头。
- 用手握住插头使插头与千分尺主体上的连接器之间没有间隙, 然后紧固连接电缆上的固定螺钉。

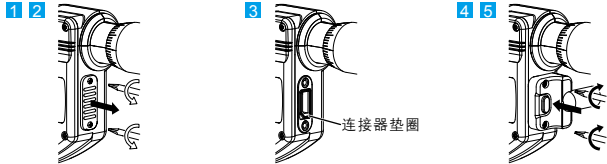

■ 输出数据格式

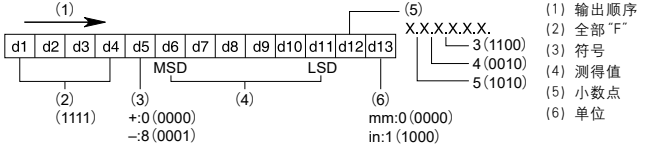

■ 时序图

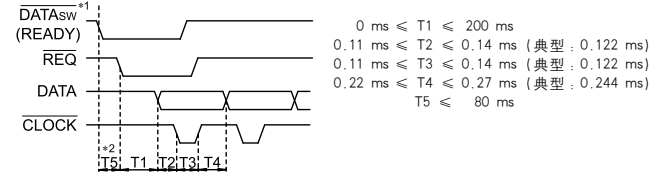

- *1: 按下数据输出键时, DATAsw 为低电平。
- *2: 直到 DATAsw 变为低电平并且输入 REQ 的时间 T5 由数据处理装置性能确定。

11. 选件

- 连接电缆: 货号 05CZA662 (1 m)
 - 连接电缆: 货号 05CZA663 (2 m)
- 有关上述以外的选件, 请参阅“综合目录”。

12. 非现场维修 (收费)

- 在出现下列故障时, 要求非现场维修 (收费)。请联系本产品的销售代理商或三丰销售代表。
- 测微螺杆误操作
如果测微螺杆被划伤, 划痕会在测微螺杆退回时引起干扰作用, 从而导致误操作。
同时, 如果测微螺杆生锈, 操作也会受到影响。
 - 测得值不一致
如果由于对测量面的冲击而产生毛刺或刻痕, 则可能影响测量的重复性。
 - 计数值错误 / 误操作
如果本产品的微分筒退回过远, 则内部传感器会受损。这会导致计数错误或误操作。