

Vysoce přesný Digimatic mikrometr MDH-MB



Výstražná bezpečnostní opatření

Aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy, používejte tento přístroj v souladu s pokyny, funkcemi a specifikacemi uvedenými v tomto návodu k obsluze.

Použití za jiných podmínek může ohrozit bezpečnost.

VAROVÁNÍ Označuje rizika, která mohou mít za následek smrt nebo vážné zranění.

- Baterie vždy uchovávejte mimo dosah dětí. V případě spolknutí baterie se neprodleně poraďte s lékařem.
- Baterie se nikdy nesmí zkratovat, rozebírat či deformovat a nesmí být vystaveny extrémním teplotám či otevřenému ohni.
- Pokud alkalická kapalina z baterie přijde do styku s očima, neprodleně oči vypláchněte čistou vodou a poraďte se s lékařem. Pokud alkalická kapalina z baterie přijde do styku s pokožkou, důkladně opláchněte postiženou oblast čistou vodou.

 
UPOZORNĚNÍ Označuje rizika, která mohou mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.

- Nikdy se nepokoušejte nabíjet primární baterii a při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu. Nesprávná manipulace s baterií nebo její nesprávné vložení může vést k výbuchu baterie, k úniku kapaliny nebo k vážnému poranění či nesprávné funkci.
- s ostrými měřicími plochami tohoto výrobku zacházejte opatrně, aby nedošlo k poranění.

UPOZORNĚNÍ Označuje rizika, která mohou mít za následek poškození majetku.

- Přístroj nerozebírejte ani neupravujte.
- Přístroj nepoužívejte ani neskladujte na místech s náhlými teplotními změnami. Před použitím rovněž nechejte přístroj aklimatizovat na pokojovou teplotu.
- Výrobek neskladujte na místech s vysokou vlhkostí nebo velkým množstvím prachu. Přístroj nepoužívejte v prostředí, kde může přijít do styku s vodou nebo olejem.
- Na přístroj nevynvíjejte nadměrnou sílu a nevystavujte jej náhlým nárazům či pádu.
- Před a po použití odstraňte prach, řezné třísky atd.
- Při čištění výrobek otřete měkkou utěrkou navlhčenou v zředěném neutrálním čisticím prostředku. Nepoužívejte organická rozpouštědla (např. ředidlo), která mohou způsobit deformaci nebo poruchu výrobku.
- Netlačte na zobrazovací jednotku.
- Konstrukce vřetena neumožňuje jeho vytažení. Nevytahujte ho násilím za měřicí rozsah.
- Nečistoty na vřetenu mohou způsobit poruchu. Pokud je vřeteno znečištěné, otřete ho čistou utěrkou mírně navlhčenou v alkoholu a naneste malé množství oleje na mikrometry (obj. č. 207000).
- Pokud není k dispozici mikrometrický olej, musíte použít komerčně dostupný výrobek. Doporučujeme použít antikorozní prostředek s nízkou viskozitou odpovídající ISO VG10.
- Přístroj nepopisujte pomocí vyjiskřovacího pera apod.
- Pokud přístroj nebude používán po dobu delší než tři měsíce, vyjměte z něj před uskladněním baterii. Kapalina unikající z baterie může přístroj poškodit.


Ikony použití tlačítek



Obsah


1. Názvy součástí	Strana 1
2. Vložení baterie	Strana 1
3. Opatření pro použití	Strana 2
4. Zapnutí a vypnutí přístroje	Strana 2
5. Nastavení přednastavené hodnoty (referenčního bodu) [PRESET]	Strana 2
6. Postup měření	Strana 2
7. Funkce tlačítek	Strana 3
8. Nastavení parametrů	Strana 3
9. Instalace tepelně izolačního krytu	Strana 4
10. Chyby a řešení problémů	Strana 4
11. Specifikace	Strana 4
12. Funkce výstupu dat	Strana 4
13. Chyba měření v důsledku kolísání teploty	Strana 5
14. Volitelné příslušenství	Strana 5
15. Opravy mimo zařízení (zpoplatněné)	Strana 5

1. Názvy součástí

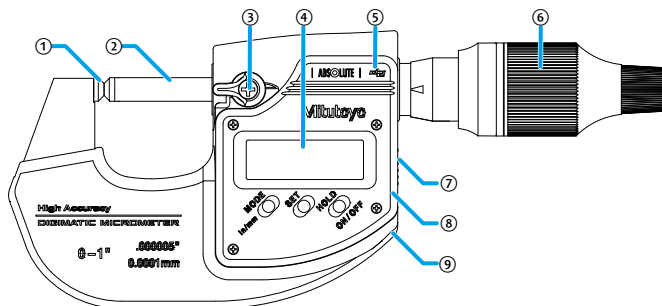

- | | |
|--|--|
| ① Pevný dotek | ⑤ Označení modelů kompatibilních s 8místným výstupem |
| ② Vřeteno | ⑥ Bubínek řehtačky |
| ③ Aretační svorka (uzamkne vřeteno, aby se zabránilo pohybu) | ⑦ Krytka |
| ④ Displej (LCD) | ⑧ Konektor výstupu dat |
| | ⑨ Kryt baterie (na zadní straně) |

■ Zobrazovací jednotka (LCD)

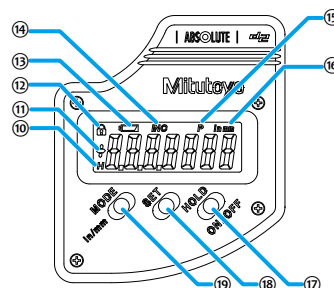

- | | |
|------------------------------|---|
| Ⓢ Symbol zachycení | Ⓢ Zobrazení jednotek |
| Ⓢ Znaménko | Ⓢ Tlačítko [HOLD], tlačítko [ON/OFF] |
| Ⓢ Symbol zámku funkce | Ⓢ Tlačítko [SET] |
| Ⓢ Signalizace nízkého napětí | Ⓢ Tlačítko [MODE] |
| Ⓢ Symbol INC | Tlačítko [in/mm] (pouze u modelů s možností přepínání jednotek in/mm) |
| Ⓢ Symbol „Preset“ | |

2. Vkládání baterie

UPOZORNĚNÍ Označuje rizika, která mohou mít za následek poškození majetku.

Kryt baterie nešroubujte "přes závit" a namontujte ho tak, aby těsnění nevyčnívalo. Není-li kryt baterie nebo těsnění správně umístěno, přístroj může vykazovat chybu nebo poruchu.


Doporučení

- Používejte výhradně lithiové baterie CR2032.
- Neotáčejte bubínkem, dokud se nezobrazí číslice. Počáteční nastavení řídicí jednotky může selhat a přístroj nemusí čítat normálně. Pokud nedopatřením pohnete bubínkem, vyjměte a znovu vložte baterii.
- Dodávaná baterie slouží k ověření funkcí a činnosti přístroje. Tato baterie nemusí dosáhnout předpokládané životnosti.
- Porucha nebo poškození způsobené vybitými bateriemi apod. nejsou kryty zárukou.
- Dodržujte místní předpisy a nařízení k likvidaci baterií.

Baterie není při zakoupení vložena do výrobku. Vložte baterii následujícím způsobem.

- Do drážky krytu pro baterii vložte klíč (standardní příslušenství obj. č. 200877), minci nebo podobný předmět a otáčením doleva (proti směru hodinových ručiček) kryt sejměte.
- Vložte baterii (CR2032) ve směru šipky tak, aby kladný pól směřoval nahoru.
- Nasaďte kryt baterie a otáčením doprava (ve směru hodinových ručiček) ho připevněte. Dále nastavte přednastavenou hodnotu (referenční bod) [PRESET].
- Stiskněte tlačítko [SET].

» Zobrazí se číslice a začne zobrazování měřené hodnoty.

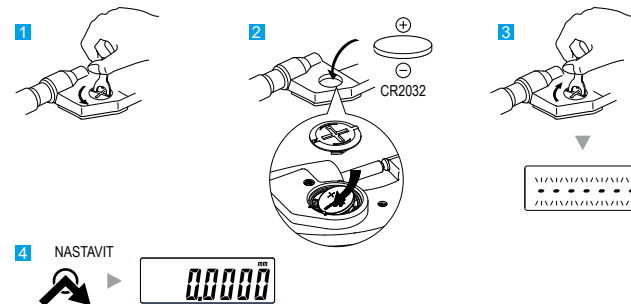

Doporučení

- Opětovné vložení baterie zruší nastavení hodnoty PRESET (referenčního bodu). Proveďte znovu nastavení referenčního bodu (viz část „5. Nastavení přednastavené hodnoty (referenčního bodu) [PRESET]“).
- Pokud se na displeji zobrazují neobvyklé hodnoty, které by mohly znamenat chybu nebo poruchu čítání apod., zkuste vyjmout baterii a znovu ji vložte.

3. Opatření pro použití

■ Pokyny pro vysoce přesná měření

Prováděte-li pomocí tohoto přístroje vysoce přesná měření s rozlišením 0,1 μm, věnujte pozornost následujícím bodům.

● Teplota

- Když přístroj při používání držíte v ruce, po 10 minutách se prodlouží přibližně o 0,5 μm (viz část „13. Chyba měření v důsledku kolísání teploty“), proto je vhodné při měření používat stojánek. Případně měřte s použitím tepelné izolačního krytu.
- Přesnost je zajištěna při teplotě okolního prostředí 20 °C. Při provádění vysoce přesných měření při jiných teplotách prostředí se doporučuje provádět srovnávací měření pomocí koncové měrky nebo referenčního dílu.
- Před použitím nechte vyrovnat teplotu přístroje na správnou teplotu.

● Čištění měřicích ploch

- Pokud jsou na měřicích plochách nečistoty, nelze provádět přesná měření. Také přítomnost olejového filmu ovlivní výsledek měření. Z tohoto důvodu je nutné před měřením vyčistit měřicí plochy a měřené části dílu.
- Podrobnosti o čištění měřicích ploch viz část „3. Pokyny k používání ■ Čištění měřicích ploch“.

● Měřicí síla

- Pokud se k vyvození konstantní síly používá řehtačka přístroje, měřicí síla bude zhruba 8 N. Pokud se však řehtačka použije neúměrně, měřicí síla bude výrazně kolísat, což způsobí chybu.
- Dbejte na to, aby na vřeteno nebyla při použití řehtačky ani jinak aplikována nadměrná síla.

Doporučení

Chyba při změně měřicí síly o 1 N je přibližně 0,1 μm.

● Orientace měření

- Při měření použijte stejnou orientaci měřidla (přp. další podmínky) jako při nastavování referenčního bodu.
- Doporučuje se horizontální poloha mikrometru s použitím stojáčku pro mikrometr.

● Rychlost sevření při měření

- Pokud při doteku měřicí plochy vřetena s měřeným dílem použijete příliš velkou sílu, může dojít k deformaci dílu a ovlivnění výsledku měření. Proto při měření uvádějte měřicí plochu vřetena do kontaktu s měřeným dílem pomalu.

● Prach

- Měření provádějte v místě s minimálním množstvím prachu.

● Nastavení referenčního bodu

- Před měřením proveďte nastavení referenčního bodu. Doporučuje se referenční bod často kontrolovat.

■ Čištění měřicích ploch

Nečistoty, olejový film aj. na měřicí ploše mohou způsobovat chybu. Před a po měření proto měřicí plochu očistěte.

- 1 Dodanou utěrku vložte mezi měřicí plochu pevného doteku a měřicí plochu vřetena.
- 2 Aplikujte na měřicí plochy sílu (viz část „3. Pokyny k používání ■ Měřicí síla“).
- 3 V tomto sevřeném stavu utěrku pomalu popotáhněte.
- 4 Poté uvolněte vřeteno.

Doporučení


V případě tažení utěrky až do konce by mohla na místě zůstat vláknata utěrky.

- 5 Utěrku vyjměte.

Opakujte výše uvedené kroky dvakrát nebo třikrát.

■ Měřicí síla

- K zajištění jednotné měřicí síly použijte bubinek s řehtačkou.
- Odpovídající měřicí síly dosáhnete následujícím postupem: uveďte měřicí plochy do lehkého kontaktu s měřeným dílem, na okamžik zastavte a poté ručně otočte bubinek řehtačkou o přibližně tři až pět otáček.

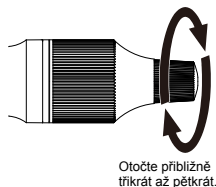

Otočte přibližně třikrát až pětkrát.

■ Pokyny pro měření

- Při měření zmagnetizovaných dílů dbejte opatnosti. Pokud se přístroj zmagnetizuje, může dojít k ovlivnění výsledků měření.
- Když je měřený díl při měření sevřen měřicími plochami, mohou se jeho části, které jsou v kontaktu, mírně deformovat. Tato deformace se bude lišit podle velikosti a tvaru dílu a velikosti měřicí síly.

■ Pokyny po použití

- Po použití celý přístroj očistěte a zkontrolujte nepoškozenost všech jeho částí.
- Výrobek neskladujte na místech s vysokou vlhkostí nebo velkým množstvím prachu.
- Při skladování nechte mezi měřicími plochami mezeru 0,2 až 2 mm.
- Pokud nebude přístroj používán po dobu tří měsíců nebo déle, naneste na vřeteno mazací olej pro mikrometry (č. dílu 207000), abyste zabránili korozi. Přístroj skladujte s vyjmutou baterií.
- Pokud není k dispozici mikrometrický olej, musíte použít komerčně dostupný výrobek. Doporučujeme použít antikorozní prostředek s nízkou viskozitou odpovídající ISO VG10.

4. Zapnutí a vypnutí přístroje

■ Zapnutí přístroje

- 1 Krátce stiskněte tlačítko [ON/OFF].
» Přístroj se zapne.



■ Vypnutí přístroje

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko [ON/OFF].
» Přístroj se vypne.



Doporučení

- Přístroj se po zapnutí spustí v režimu měření.
- Po zapnutí bude režim měření (ABS/INC) stejný, jaký by nastaven při vypnutí přístroje. (Podrobnosti o režimu měření (ABS/INC) viz část „7. Funkce tlačítek ■ Přepínání režimu měření: tlačítko [SET]“.)
- Pokud po stisknutí tlačítka [ON/OFF] nedojde k zapnutí přístroje, je baterie vybitá. Vyměňte baterii.
- V případě vypnutí přístroje během nastavování se proces nastavování zruší a vrátí se předchozí hodnoty nastavení.
- Pokud přístroj není po dobu 20 minut používán, jeho displej se automaticky vypne. Krátkým stisknutím tlačítka [ON/OFF] opět dojde k zapnutí.

5. Nastavení přednastavené hodnoty (referenčního bodu) [PRESET]

 


- Před měřením vždy zkontrolujte referenční bod a nastavte jej následujícím postupem.
- Nastavení a měření referenčního bodu provádějte při stejné orientaci a podmínkách dle níže uvedeného postupu.


■ Vložení baterie

- 1 Očistěte měřicí plochy pevného doteku i vřetena pro odstranění veškerých nečistot a prachu.
- 2 Vložte baterii (viz část „2. Vkládání baterie“).
» Na zobrazovací jednotce bude blikat [- - - - -].

2



 - 3 Uveďte měřicí plochy do vzájemného lehkého kontaktu, na okamžik zastavte, a poté aplikujte vhodnou měřicí sílu (viz část „3. Pokyny k používání ■ Měřicí síla“).



- 4 Krátce stiskněte tlačítko [SET].

» Symboly [- - - - -] zmizí a nastaví se přednastavená hodnota (referenční bod) [PRESET].

4

 


■ Registrace hodnoty pro PRESET

Pokud je nastaven režim měření ABS (viz část „7. Funkce tlačítek ■ Přepínání režimu měření: tlačítko [SET]“), proveďte následující operaci.

- 1 Krátce stiskněte tlačítko [SET].
» Zobrazí se předchozí zadaná hodnota a bude blikat symbol „P“.

1



Pokud zobrazenou hodnotu neměníte, přejděte ke kroku 8 a dokončete nastavení referenčního bodu. Pokud chcete zobrazenou přednastavenou hodnotu změnit, použijte k její změně následující postup:

<Příklad> Registrace 5,0000 mm pro P (přednastavená hodnota)

- 2 Stiskněte a podržte tlačítko [SET].
» Začne blikat znaménko.

2

 


Doporučení


Krátkým stisknutím tlačítka [MODE] přepnete mezi „+“ a „-“.

- 3 Krátce stiskněte tlačítko [SET].

» Znaménko se uloží a začne blikat následující znak (číslíce zcela vlevo).



 - 4 Krátce stlačte tlačítko [MODE], dokud se nezobrazí „0“.



Doporučení

 
 
Při každém krátkém stisknutí tlačítka [MODE] se budou číslice měnit v pořadí od 0, 1, 2, ... až do 9 a poté opět 0.

- 5 Krátce stiskněte tlačítko [SET].

» Hodnota znaku se uloží a začne blikat další číslice.



- 6 Opakujte kroky 4 a 5, aby se zobrazovaly číslice „0“, „0“, „5“, „0“, „0“, „0“, „0“ a „0“.



- 7 Krátce stiskněte tlačítko [SET], aby začal blikat symbol „P“.

- 8 Znovu krátce stiskněte tlačítko [SET].

» Symbol „P“ zmizí, nastavení hodnoty referenčního bodu je tím dokončeno. Přístroj se vrátí do režimu měření ABS.

■ Nastavení referenčního bodu

Pokud je nastaven režim měření ABS (viz část „7. Funkce tlačítek ■ Přepínání režimu měření: tlačítko [SET]“), proveďte následující operaci.

- 1 Odstraňte nečistoty nebo prach z měřicích ploch pevného doteku, vřetena a měrky.
- 2 Uveďte měřicí plochy do vzájemného lehkého kontaktu, na okamžik zastavte, a poté aplikujte vhodnou měřicí sílu (viz část „3. Pokyny k používání ■ Měřicí síla“).
- 3 Krátce stiskněte tlačítko [SET].
» Zobrazí se zaregistrovaná přednastavená hodnota a bude blikat symbol „P“.

Doporučení

Při změně přednastavené hodnoty postupujte podle pokynů v bodech 2 až 7 v části „5. Nastavení přednastavené hodnoty (referenčního bodu) [PRESET] ■ Registrace hodnoty pro PRESET“.

- 4 Krátce stiskněte tlačítko [SET].

» Symbol „P“ zmizí.

Doporučení

- Pokud během měření dojde k neúmyslnému stisknutí tlačítka [SET], stisknutím tlačítka [MODE] se přístroj vrátí do předchozího stavu.
- Nemanipulujte s měřidly a kalibry (koncové měrky apod.) holými rukama. Používejte rukavice pro přesné měření, například bavlněné rukavice.

6. Postup měření



- Před měřením proveďte nastavení referenčního bodu.
- Pomalu uveďte měřicí plochu vřetena do kontaktu s měřeným dílem. Příliš rychlý pohyb může měřený díl deformovat a ovlivnit výsledky měření.

Pomalou a lehou uveďte měřicí plochy do kontaktu s měřeným dílem při stejné orientaci a podmínkách jako při nastavení referenčního bodu. Aplikujte patřičnou měřicí sílu a poté odečtěte zobrazenou hodnotu (viz část „3. Pokyny k používání ■ Měřicí síla“).

7. Funkce tlačítek

■ Přepínání režimu měření: tlačítko [SET]

K dispozici jsou následující dva režimy měření.

- Absolutní měření (ABS): měří se vzdálenost od nastaveného (přednastaveného) referenčního bodu. Tento režim lze použít u mnoha typů měřených dílů protože lze nastavit referenční hodnotu.
- Srovnávací měření (INC): měří se rozdíl mezi hodnotou „vlastního“ nulového bodu a měřeným dílem.

1 Stiskněte a podržte tlačítko [SET].

» Zobrazí se symbol „INC“ a displej je nastaven na nulu (srovnávací měření).

2 Stiskněte a podržte tlačítko [SET].

» Symbol „INC“ zmizí a zobrazí se hodnota vzdálenosti od referenčního bodu (měřící plochy pevného doteku) (absolutní měření).

Doporučení

- Při změně režimu měření z ABS na INC se provede nastavení nulového bodu.
- Pro nastavení nulového bodu displej v režimu měření INC krátce stiskněte tlačítko [SET].

■ Zachycení zobrazené hodnoty: tlačítko [HOLD]

1 Krátce stiskněte tlačítko [HOLD].

» Zobrazí se symbol „H“ a hodnota na displeji zůstane zachycena.

2 Krátkým opětným stisknutím tlačítka zachycení uvolníte.


■ Přepínání mezi palci a mm: tlačítko [MODE]/[in/mm] (pouze u modelů s možností přepínání jednotek in/mm)

- Stiskněte tlačítko [MODE]/[in/mm].

» Každým stisknutím tlačítka dojde k přepnutí jednotek mezi [in] a [mm].

8. Nastavení parametrů


Lze nastavit tři typy parametrů.

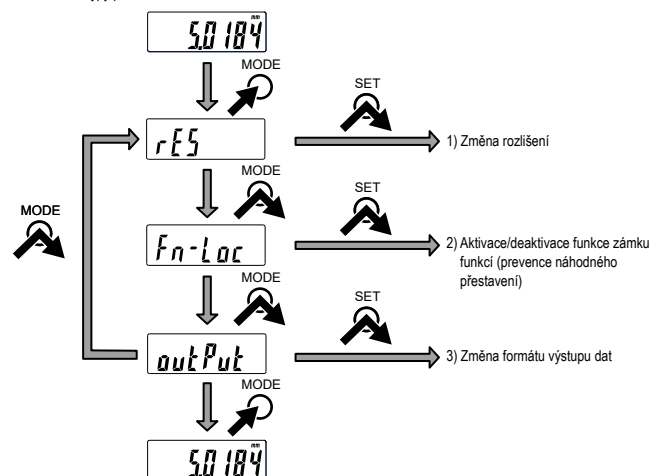

Doporučení

- Chcete-li ukončit nastavení parametrů před potvrzením, stiskněte a podržte tlačítko [MODE]. Nepotvrzená nastavení však nebudou použita.
- Všechna nastavení parametrů zůstávají zachována i po vypnutí přístroje. Při výměně baterie však budou vymazána a bude třeba je znovu nastavit.

 Ikony použití tlačítek



1) Změna rozlišení

Rozlišení lze nastavit na 0,0001 mm nebo 0,0005 mm (u modelů s možností přepínání jednotek in/mm na 0,000005 palce nebo 0,00002 palce).

1 Přepněte do režimu nastavení parametrů. Stiskněte a podržte tlačítko [MODE].

» Přístroj přejde do režimu nastavení parametrů.

2 Vyberte parametr, který chcete nastavit.

1 Ujistěte se, že bliká text [rES].

2 Krátce stiskněte tlačítko [SET].

» Rozlišení lze nyní změnit.


3 Nastavte rozlišení.

1 Krátkým stisknutím tlačítka [MODE] vyberte rozlišení.

» Při každém stisknutí tlačítka se změní nastavení v pořadí 0,0001 mm, 0,0005 mm a 0,0001 mm (u modelů s možností přepínání jednotek in/mm se při každém stisknutí tlačítka změní nastavení v pořadí 0,000005 palce, 0,00002 palce a 0,000005 palce).

2 Krátce stiskněte tlačítko [SET].

» Když je nastavení potvrzeno, lze nastavit další parametr (pokračuje se krokem 2 v části „2) Aktivace/deaktivace funkce zámku funkce (prevence náhodného přestavení)“).

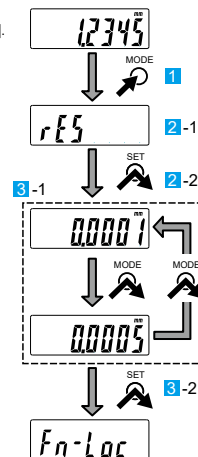

2) Aktivace/deaktivace funkce zámku funkce (prevence náhodného přestavení)

Tento přístroj má funkci zámku funkce, která deaktivuje funkci nastavení nulového bodu a funkci změny režimu měření (ABS/INC), aby se zabránilo náhodným změnám pozice referenčního bodu. Když je aktivována funkce zámku funkce, na zobrazovací jednotce se zobrazí symbol [Fn-Loc]. Tlačítko [SET] bude deaktivováno a budou deaktivovány všechny operace kromě zapnutí/vypnutí, zachycení/uvolnění zobrazené hodnoty, výstupu zobrazené hodnoty a deaktivace funkce zámku funkce.

• Aktivace funkce zámku funkce

1 Přepněte do režimu nastavení parametrů. Stiskněte a podržte tlačítko [MODE].

» Přístroj přejde do režimu nastavení parametrů.

2 Vyberte parametr, který chcete nastavit.

1 Krátce stlačte tlačítko [MODE], dokud se nezobrazí „Fn-Loc“.

2 Krátce stiskněte tlačítko [SET].

» Funkci zámku funkce lze nyní změnit.

3 Změňte funkci zámku funkce.


1 Krátkým stisknutím tlačítka [MODE] vyberte aktivaci („on“).

2 Krátce stiskněte tlačítko [SET].

» Když je nastavení potvrzeno, lze nastavit další parametr (pokračuje se krokem 2 v části „3) Změna formátu výstupu dat“).

Doporučení

- Funkce zámku funkce se aktivuje ihned po dokončení nastavení parametrů a přístroj se vrátí do režimu měření.
- Deaktivujte funkci zámku funkce pro nastavení všech položek funkce, které jsou uzamčeny.

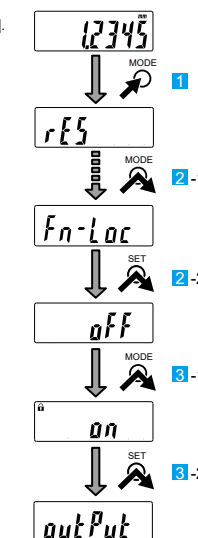

• Deaktivace funkce zámku funkce

1 Přepněte do režimu nastavení parametrů. Stiskněte a podržte tlačítko [MODE].

» Přístroj přejde do režimu nastavení parametrů (zámek funkce).

2 Potvrďte parametr, který chcete nastavit. Krátce stiskněte tlačítko [SET].

» Funkci zámku funkce lze nyní změnit.

3 Změňte funkci zámku funkce.

1 Krátkým stisknutím tlačítka [MODE] vyberte deaktivaci („off“).

2 Krátce stiskněte tlačítko [SET].

» Když je nastavení potvrzeno, lze nastavit další parametr (pokračuje se krokem 2 v části „3) Změna formátu výstupu dat“).

3) Změna formátu výstupu dat

Výstupní formát dat DIGIMATIC lze nastavit na 6 číslic („out-d1“) nebo 8 číslic („out-d2“).

Po vložení baterie bude parametr nastaven na 6 číslic („out-d1“).

1 Přepněte do režimu nastavení parametrů. Stiskněte a podržte tlačítko [MODE].

» Přístroj přejde do režimu nastavení parametrů.

2 Vyberte parametr, který chcete nastavit.

1 Krátce stlačte tlačítko [MODE], dokud se nezobrazí „outPut“.

2 Krátce stiskněte tlačítko [SET].

» Lze nastavit formát výstupu dat.

3 Nastavte formát výstupu dat.

1 Krátce stiskněte tlačítko [MODE] a vyberte formát výstupu dat.


» Při každém stisknutí tlačítka se nastavení změní v pořadí „out-d1“, „out-d2“, „out-d1“.

2 Krátce stiskněte tlačítko [SET].

» Když je nastavení potvrzeno, lze nastavit další parametr (pokračuje se krokem 2 v části „1) Změna rozlišení“).

Doporučení

- Když je vybrána možnost „out-d1“, výstup Digimatic má 6 číslic.
- Když je vybrána možnost „out-d2“, výstup Digimatic 2 má 8 číslic.

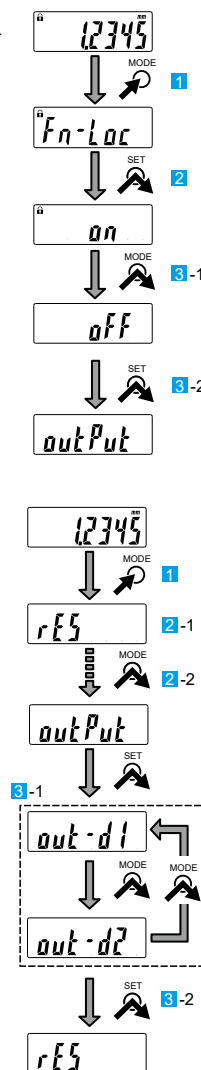

9. Instalace tepelně izolačního krytu

Instalace dodávaného tepelně izolačního krytu snižuje přenos tepla z rukou na rám při měření, když držíte přístroj v rukou, a může snížit chyby způsobené tepelnou roztažností rámu.




Když při měření držíte přístroj rukama, vždy nainstalujte a používejte dodaný tepelně izolační kryt.

- 1 Nasaďte tepelně izolační kryt ze spodní strany přístroje.
- 2 Křížovým šroubovákem utáhněte zajišťovací šrouby (dvě místa).

Doporučení

- Chcete-li odstranit tepelně izolační kryt, proveďte postup instalace v opačném pořadí.
- Uložte zajišťovací šrouby, aby se neztratily.
- Podrobnosti o chybě měření vlivem teploty viz část „13. Chyba měření v důsledku kolísání teploty“.

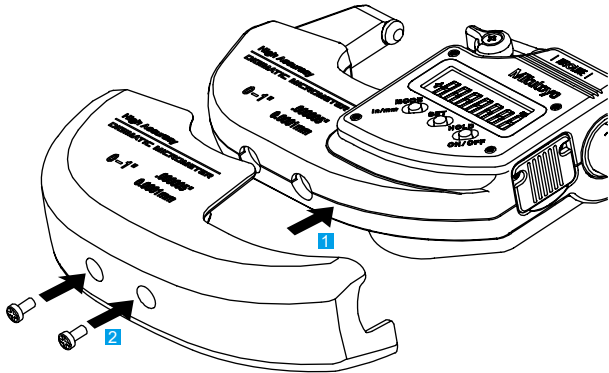

10. Chyby a řešení problémů

Zobrazení chyby	Příčiny a protipatření
Pokles napětí napájení	Napětí baterie je nízké. Baterii neprodleně vyměňte.
Překročení rozsahu displeje	Naměřená hodnota překračuje počet zobrazitelných číslic. • V režimu měření ABS stisknutím tlačítka [SET] vstupte do nastavení výchozího bodu měření a resetujte přednastavenou hodnotu. • V režimu měření INC proveďte stisknutím tlačítka [SET] na vhodné pozici nastavení nulového bodu.
Byla zjištěna abnormalita v signálu ze snímače	Signál ze snímače vykazuje abnormalitu. Zkuste vyjmout baterii a znovu ji vložit. Pokud se po resetování činnost přístroje neobnoví, je nutná oprava. Způsob opravy konzultujte s prodejcem nebo s obchodním zastoupením společnosti Mitutoyo.
Byla zjištěna abnormalita v signálu ze snímače	Signál ze snímače vykazuje abnormalitu. Zkuste vyjmout baterii a znovu ji vložit. Pokud se po resetování činnost přístroje neobnoví, je nutná oprava. Způsob opravy konzultujte s prodejcem nebo s obchodním zastoupením společnosti Mitutoyo.
Chyba čítání	Výpočet pozice je chybný z důvodu abnormality v signálu ze snímače. Zkuste vyjmout baterii a znovu ji vložit. Pokud se po resetování činnost přístroje neobnoví, je nutná oprava. Způsob opravy konzultujte s prodejcem nebo s obchodním zastoupením společnosti Mitutoyo.
Byla zjištěna abnormalita při přepisování nastavení	Interní nastavení se přepisují kvůli vniknutí oleje apod. Zkuste vyjmout baterii a znovu ji vložit. Pokud se po resetování činnost přístroje neobnoví, je nutná oprava. Způsob opravy konzultujte s prodejcem nebo s obchodním zastoupením společnosti Mitutoyo.

11. Specifikace

Měřicí rozsah:	0–25 mm 0–1 palec (pouze u modelů s možností přepínání jednotek in/mm)
Rozlišení:	0,0001 mm (lze změnit na 0,0005 mm) 0,000005 palce (lze změnit na 0,00002 palce) (pouze u modelů s možností přepínání jednotek in/mm)
Maximální přípustná chyba J_{MPE}^{*1} :	$\pm 0,5 \mu\text{m}$ $\pm 0,00002$ palce (pouze u modelů s možností přepínání jednotek in/mm)
Měřicí síla:	7–9 N
Zobrazovací jednotka:	LCD (7místný a znaménko minus)
Napájení:	Lithiová baterie (CR2032) ×1
Životnost baterie *2:	Asi dva roky
Rozsah teplot:	20 °C (teplota zaručující přesnost), 5 až 40 °C (provozní teplota), -10 až 60 °C (skladovací teplota) Tepelně izolační kryt (obj. č. 04AAB969A), klíč (obj. č. 200877), šroubovák (obj. č. 04AAB985), utěrka, inspekční protokol
Standardní příslušenství:	Směrnice EMC: EN 61326-1 Požadavek zkoušky odolnosti: Kapitola 6.2, Tabulka 2 Emisní limit: třída B Směrnice RoHS: IEC 63000
Označení CE:	

*1: Maximální přípustná chyba zobrazované hodnoty při kontaktu s celou měřicí plochou J_{MPE} (20 °C).
*2: Za normálních podmínek použití. Výdrž baterie se bude lišit podle podmínek používání.

12. Funkce výstupu dat

■ Externí výstup zobrazené hodnoty

Zobrazenou hodnotu lze odeslat do externího zařízení připojením přístroje pomocí propojovacího kabelu (volitelné příslušenství).

■ Postup připojení propojovacího kabelu


UPOZORNĚNÍ Označuje rizika, která mohou mít za následek poškození majetku.

- Při instalaci a demontáži šroubů vždy používejte křížový šroubovák velikosti 0 (obj. č. 04AAB985) dodávaný s přístrojem a utahujte je momentem asi 5 až 8 cN·m. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k poškození.
- Při připojování propojovacího kabelu zkontrolujte, zda těsnění konektoru nevyčnívá. Pokud není těsnění konektoru správně nainstalováno, může to vést k poruše.

Doporučení


- Tento přístroj může zobrazit maximálně 7 číslic. Mějte na paměti, že při použití šestimístního výstupu („out-d1“) pro formát výstupu dat je nutné data znovu načíst. Pamatujte také na to, že pokud je pro funkci přednastavení zobrazeno 100 mm nebo více, číslice v pozici nejvyšší hodnoty nebude odeslána na výstup.
- U modelů s možností přepínání jednotek in/mm (rozlišení: 0,000005 palce) je hodnota za desetinnou čárkou odeslána na výstup jako celočíselná hodnota. (Příklad: Hodnota zobrazená jako „0,012345 in“ bude odeslána na výstup jako „12345 in“.)
- Pokud je u modelů s možností přepínání jednotek in/mm (rozlišení: 0,00002 palce) pro funkci přednastavení zobrazena naměřená hodnota přesahující „10 in“, číslice v pozici nejvyšší hodnoty nebude odeslána na výstup.
- Po vložení baterie bude formát výstupu dat nastaven na 6 číslic („out-d1“).
- Pokud připojujete periferní zařízení, které není kompatibilní s 8místným výstupem, nastavte formát výstupu dat na 6 číslic („out-d1“).
- Při odeslání výstupu na periferní zařízení, které je kompatibilní s 8místným výstupem, nastavte formát výstupu dat na 8 číslic („out-d2“).
- Podrobnosti o změně formátu výstupu dat viz část „8. Nastavení parametrů 3) Změna formátu výstupu dat“.

- 1 Pomocí křížového šroubováku dodaného s propojovacím kabelem odšroubujte upevňovací šrouby krytu (M1,7 × 0,35 × 4, obj. č. 04AAB541).
- 2 Odstraňte kryt.
- 3 Zkontrolujte, že je těsnění konektoru (obj. č. 09GAA374) umístěno ve správné poloze (těsnění konektoru neodstraňujte).
- 4 Zasuňte zástrčku propojovacího kabelu.
- 5 Držte zástrčku rukou tak, aby mezi zástrčkou a konektorem na těle mikrometru nebyla žádná mezera a upevněte ji pomocí upevňovacích šroubů propojovacího kabelu.

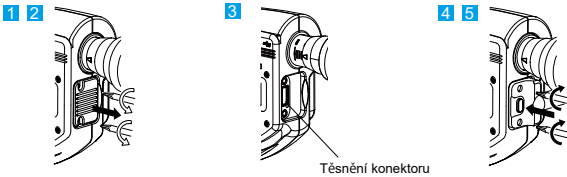


Těsnění konektoru


■ Formát výstupních dat (pokud je nastaven na 6 číslic)

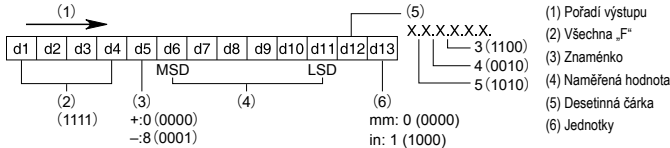

■ Formát výstupních dat (pokud je nastaven na 8 číslic)

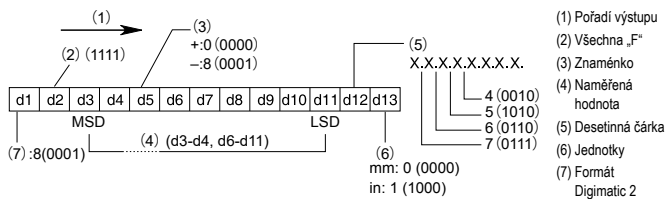

■ Časový diagram

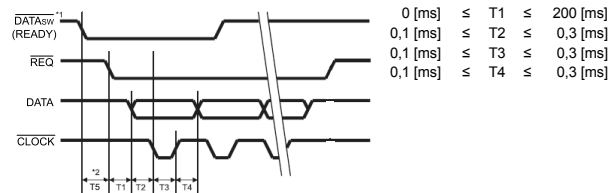

*1: DATASw je LOW při stisknutí tlačítka výstupu dat.

*2: Doba T5 do přechodu DATASw na úroveň LOW a zahájení vstupu REQ je určena výkonností zařízení na zpracování dat.

13. Chyba měření v důsledku kolísání teploty

Protože rozlišení displeje tohoto produktu je 0,1 μm , budou výsledky měření ovlivněny tepelnou roztažností tohoto přístroje způsobenou kolísáním teploty.

Doporučujeme provádět vysoce přesná měření s nainstalovaným stojanem. Když při měření držíte přístroj rukama, vždy používejte dodaný tepelně izolační kryt. Jako reference jsou níže uvedena data naměřená za následujících dvou podmínek.

■ Chyba měření v důsledku kolísání teploty při použití tepelně izolačního krytu

Známožuje vliv na rám při použití dodaného tepelně izolačního krytu, když při měření držíte přístroj rukama.


Prostředí měření: Teplota okolního prostředí 20 °C, vlhkost 50 %, měřeno v místě pevného doteku

① Bez tepelně izolačního krytu

② s tepelně izolačním krytem

A. Doba držení (minuty)

B. Prodloužení (μm)

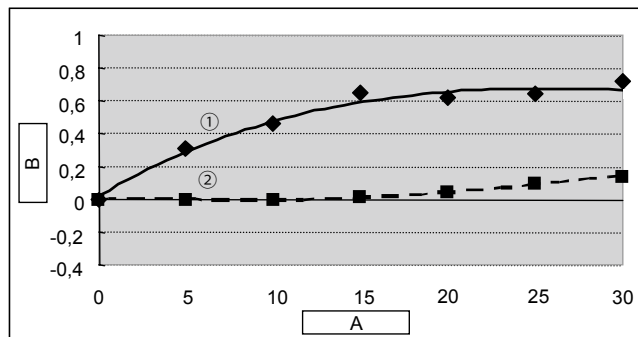

■ Velikost posunutí v důsledku kolísání teploty okolního prostředí


Pokud se teplota prostředí měření mění, celý měřicí přístroj se vlivem tepla roztáhne.

① Ocelová koncová měřka

② Sklo s nulovou roztažností

A. Teplota okolního prostředí (°C)

B. Posunutí oproti stavu při 20 °C (μm)

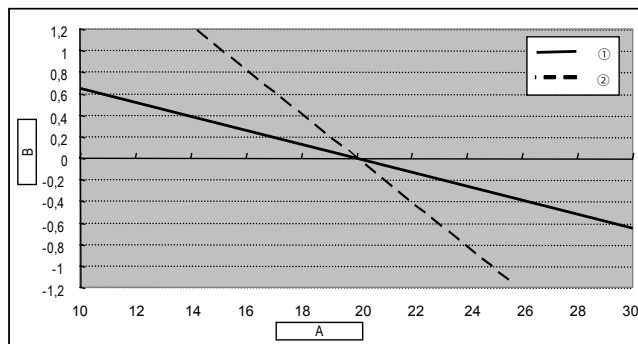

14. Volitelné příslušenství

- Propojovací kabel: obj. č. 05CZA662 (1 m)
- Propojovací kabel: obj. č. 05CZA663 (2 m)
- Utěrka (1000 listů): obj. č. 04AZB581

Jiné než výše uvedené volitelné příslušenství najdete v katalogu měřicích přístrojů.

15. Opravy mimo zařízení (zpoplatněné)

Oprava mimo zařízení (zpoplatněná) je nezbytná v případě níže uvedených poruch. Obratě se na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo na obchodního zástupce Mitutoyo.

- Nesprávný chod vřetena

Škrábance na vřetenu mohou při zasouvání vřetena působit rušivě, což může způsobit nesprávný chod.

Také koroze na vřetenu může způsobit nesprávný chod.

- Nekonzistentní naměřené hodnoty

Pokud dojde nárazem na měřicí plochy ke vzniku otřepů nebo trhlin, může to ovlivnit opakovatelnost měření.

- Chyba čítání hodnot / nesprávná činnost

Dojde-li k přílišnému zasunutí bubínku, vnitřní snímač se poškodí. Může tak dojít k chybě čítání nebo nesprávné činnosti přístroje.