
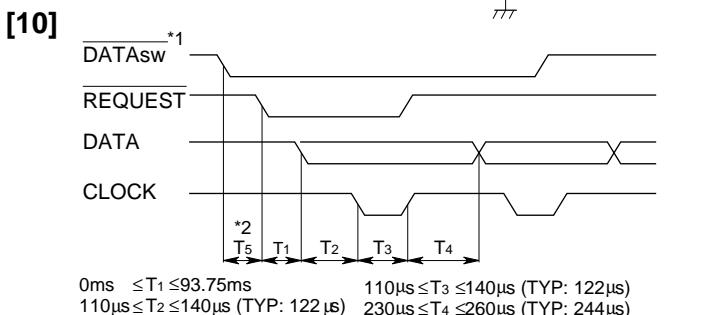
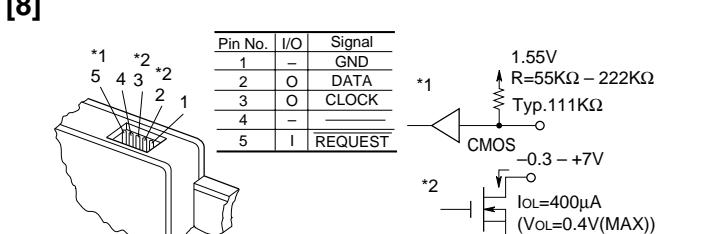
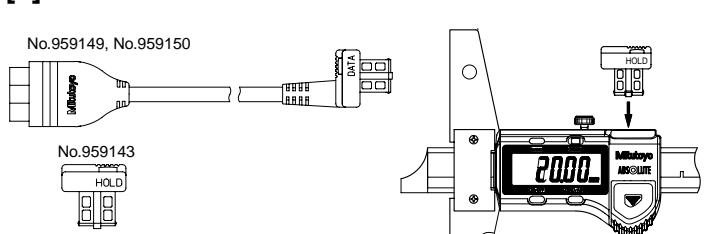
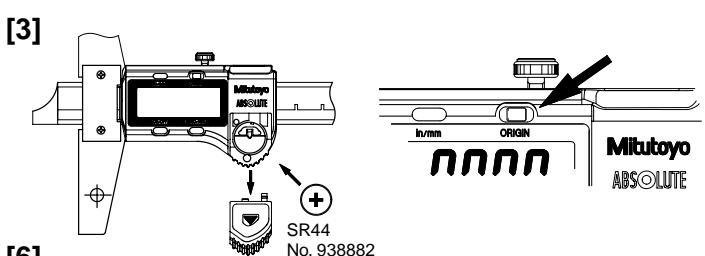
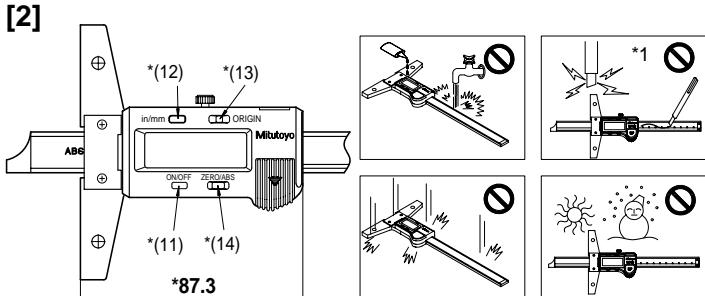


ABS デジマチックデプスゲージ / Calibro di profondità "Digimatic" / Calibrador de profundidad "Digimatic"

No. 99MAD021M1
SERIES No. 500

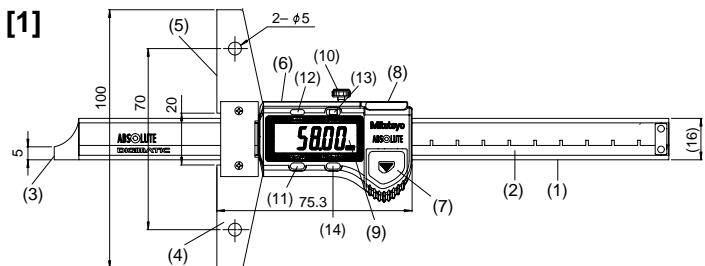

輸出する場合のご注意
本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規制貨物もしくは役務に該当します。輸出もしくは海外移転する場合は「輸出許可」又は「役務取引許可」が必要となる場合がありますので、事前に弊社にご相談下さい。

CONFORMANCE TO EC DIRECTIVES


This Caliper conforms to the following EC Directives:

Standard: EN61326:1997+A1:1998+A2:2001

Immunity test requirement: Annex A

Emission limit: Class B

Mitutoyo

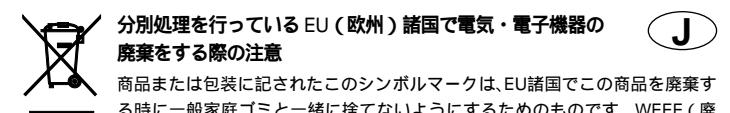

- [1] 各部の名称と機能
- (1) 本尺 (2) スケール (3) 測定面 (4) ベース
 - (5) 基準面 (6) スライダー (7) 電池蓋 (8) 出力コネクタ (9) LCD 表示部
 - (10) クランプねじ (11) 電源ON/OFFスイッチ (12) (輸出仕様のみ)
 - (13) ORIGINスイッチ (絶対原点の設定を行います。)
 - (14) ZERO/ABSスイッチ (比較測定と絶対測定を切り替えます。[4]参照)

- [2] 使用上の注意
- はじめてのご使用の前には、油を染み込ませた柔らかい布などで防錆油を拭き取ってください。
 - * 1: 電気ペンで番号等を記入することは避けてください。また、スケールに傷をつけないでください。

- [3] 電池のセットとORIGIN(原点)設定
- お買い上げ時には電池はセットされておりません。図の要領でセットしてください。
 - ・電池は必ずSR44(ボタン型酸化銀電池)をご使用ください。
 - ・電池は必ずプラス側を上にしてセットしてください。
 - 定盤上で測定面を基準面に合わせた状態でORIGINスイッチを1秒以上押してください。「0.00」と表示されます。電池をセットしたら、必ずこの操作によりORIGIN(原点)を設定してください。このデプスゲージは絶対原点をもつことができ、測定面を基準面に合わせた位置を絶対原点として記憶します。

- [4] 比較測定(INC)と絶対値測定(ABS)
- 比較測定(INC)を行うには、つぎのようにします。
基準寸法にゲージをセットして、ZERO/ABSスイッチを短く(1秒未満)押してください。表示値がゼロセットされ、「INC」が表示されます。これで基準寸法との比較測定ができます。
 - 絶対値測定(ABS)を行うには、つぎのようにします。
・電源をONにした時点では、常に絶対値を表示します。
・「INC」が表示されていなければ、そのまま絶対値測定を行えます。
・「INC」が表示部左上に表示されていれば、ZERO/ABSスイッチを2秒間以上押してください。「INC」表示が消えます。これで絶対原点からの測定ができます。

- [5] エラーと対応
- ErrCおよび表示のチラツキ:スケール表面が汚れた場合に発生します。アルコールを布に染み込ませスケール表面を拭き取り、粘性の低い油(CRC3-36D等)を小量塗布して、水をはじくようにすることをお勧めします。有機溶剤の使用は禁止します。
 - 最小桁「E」表示:スライダーを高速に動かしている状態でですが、測定に影響はありません。
 - スライダーを静止させた状態においても最小桁がEの場合は、ErrCと同じ意味をもっておりますので、ErrCと同じ処置をしてください。
 - 「B」表示:電池の電圧が低下しています。
直ちに電池交換を行ってください。[3]参照

- [6] 特別付属品
- 接続ケーブル(出力スイッチ付): パーツNo.959149(1m) 959150(2m)
 - ホールドユニット(パーツNo.959143): 本パートにて表示値のホールドができます。

- [7] 仕様
- | | | | |
|--------|------------|------|-----------------|
| 最小表示量 | : 0.01mm | 電源 | : SR44(酸化銀電池)1個 |
| 器差 | : ± 0.02mm | 電池寿命 | : 通常の使用状態で3.5年 |
| 繰返し精度 | : 0.01mm | 使用温度 | : 0 ~ 40 |
| 最大応答速度 | : 制限なし | 保存温度 | : -10 ~ 60 |
- (速度によるミスカウントはありません。)
- * 1: 器差 : 測定範囲300mm(12)のものは± 0.03mm(± 0.0015)となります。
- * 2: 電装部: 測定範囲12の製品は一部他の製品と異なります。

[8] コネクタ配列



- [10] タイミングチャート
- * 1: DATAswはデータ出力スイッチが押されている間は、LOWになります。
 - * 2: DATAswがLOWレベルになりREQUESTが入力されるまでの時間T₅は、データ処理装置の性能で決まります。



- [1] NOME E FUNZIONE DI CIASCUA PARTE
- (1) Asta principale (2) Scala di lettura (3) Piano per la misurazione (4) Base
 - (5) Superficie di riferimento (6) Corsoio (7) Copertina del comparto pila
 - (8) Connettore di uscita (9) Display a cristalli liquidi (LCD)
 - (10) Vite di bloccaggio (11) Interruttore di accensione/spegnimento
 - (12) Interruttore di conversione pollici/millimetri
 - (13) Interruttore di origine assoluta (ORIGIN) (imposta l'origine assoluta)
 - (14) Interruttore di punto zero/ABS (ZERO/ABS) (alternera fra misurazione incrementale e misurazione assoluta (fare riferimento alla sezione [4]).

- [2] PRECAUZIONI
- Prima di usare questo calibro per la prima volta, rimuovere l'olio antiruggine con un panno morbido e imbevuto d'olio.
 - * 1: Non usare penne elettriche per incidere numeri, ecc. sul calibro. Non fare tacche sulla superficie della scala di lettura.

- [3] INSTALLAZIONE DELLA PILA E IMPOSTAZIONE DELL'ORIGINE
- La pila non è installata nel calibro al momento in cui questo esce dalla fabbrica. Installare la pila facendo riferimento alla figura.
 - Usare solo una pila SR44 (pila all'ossido di argento del tipo a pastiglia).
 - Installare sempre la pila con il lato + rivolto verso l'alto.
 - Allineare il piano per la misurazione con la superficie di riferimento sul piano di riscontro, e premere l'interruttore ORIGIN per un secondo o più. "0.00" viene visualizzato sul display. Questa operazione determina il punto di origine per il calibro, che viene conservato per tutta la durata di servizio della pila.

- [4] MISURAZIONE INCREMENTALE (INC) E MISURAZIONE ASSOLUTA (ABS)

- La misurazione incrementale (INC) viene eseguita nel modo seguente:
Regolare il calibro alla profondità desiderata e premere l'interruttore ZERO/ABS brevemente (menos de un segundo). Il valore visualizzato viene impostato su zero e l'indicazione "INC" viene visualizzata. La misurazione a confronto con la profondità di riferimento è ora possibile.
La misurazione assoluta (ABS) viene eseguita nel modo seguente:
• Quando l'apparecchio viene acceso, il valore assoluto viene visualizzato (modo ABS).
• Se l'indicazione "INC" non è visualizzata sul display, la misurazione assoluta può essere eseguita.
• Se l'indicazione "INC" viene visualizzata nella parte in alto a sinistra del display LCD, premere l'interruttore ZERO/ABS per 2 secondi o più. L'indicazione "INC" scompare. È ora possibile eseguire la misurazione dall'origine assoluta.

[5] ERRORES Y MEDIDAS A TOMAR

- Indicación "ErrC" y parpadeo de la pantalla:** Esto puede suceder cuando la superficie de la escala esté sucia. Limpíela con un paño humedecido en alcohol. (No utilice disolventes orgánicos). Después aplique una pequeña cantidad de aceite de baja viscosidad (como CRC3-36D) para repeler el agua.

- Indicación "E" en el último dígito:** Aparecerá cuando el cursor es movido a gran velocidad, pero no afectará la medición.

- Si aparece en la pantalla la indicación "E" en el último dígito aunque el cursor no haya sido movido, tendrá el mismo significado que la indicación "ErrC". Realice la misma operación que el caso de la indicación "ErrC".

- Indicación "B":** Se mostrará cuando el voltaje de la pila es bajo.

- Reemplace la batería inmediatamente (Referirse a la sección [3]).

- [6] ACCESORIOS OPCIONALES**

- Cable conector (con tecla para salida de datos): Código No.: 959149 (1m), 959150 (2m)

- Unidad de retención (código No. 959143): Este accesorio permite mantener los valores mostrados.

[7] ESPECIFICACIONES

Resolución

- : 0.01mm (.0005 pulg)
- : ±0.02mm (.001 pulg)

Error instrumental

- : ±0.01mm (.0005 pulg)

Repetibilidad

- : Ilimitada (immune da errori dovuti ad eccessiva velocità)

Velocidad máxima de respuesta

- : SR44 (pila all'ossido di argento) × 1

Suministro de energía

- : 3.5 años en condiciones de uso normal

Vida de la batería

- : 0°C a 40°C

Temperatura de operación


- : -10°C a 60°C

- *1: El error instrumental es ±0.03mm (±0.0015") para el indicador con alcance de 300mm (12").

- *2: La unidad electrónica del modelo de 12" es ligeramente diversa da quella degli altri campi.

[8] ASIGNACION DE LOS CONTACTOS DEL CONECTOR

[9] FORMATO DE LOS DATOS

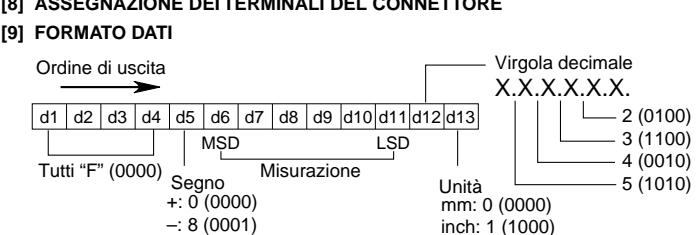

[10] GRAFICO DE TEMPORIZACION

- *1: L'interruttore DATA diventa LOW mentre l'interruttore DATA OUTPUT è premuto.

- *2: L'intervallo di tempo T₅ prima dell'immissione di REQUEST dopo che l'interruttore DATA è diventato LOW dipende dalle prestazioni dell'elaboratore di dati.

- [E] Desecho de equipos eléctricos y electrónicos viejos (Aplicable para la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de almacenaje por separado)

- El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como un desecho común. Para reducir el impacto ambiental de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) y minimizar el volumen de residuos de equipos eléctricos y electrónicos en vertederos, vuelva a utilizar y recicle. Para más información, contacte con su distribuidor local.

[1] NOMBRE Y FUNCION DE CADA PARTE

- (1) Regla principal (2) Escala (3) Cara de medición
- (4) Base (5) Superficie de referencia (6) Cursor
- (7) Tapa de la batería (8) Conector de salida (9) Pantalla de cristal líquido
- (10) Tornillo de fijación (11) Interruptor encendido/apagado
- (12) Tecla de conversión pulgadas/millímetros
- (13) Interruptor de origen (fija el origen absoluto)
- (14) Tecla de CERO/ABSOLUTO (cambia entre medición incremental y medición absoluta) (referirse a la sección [4])

[2] PRECAUCIONES

- Antes de utilizar este instrumento por primera vez, remueva el aceite de protección contra el óxido con un paño suave impregnado de aceite.

- *1: No use lápiz eléctrico para marcar números, etc., sobre el instrumento. No raye la superficie de la escala.

[3] INSTALANDO LA BATERIA Y FIJANDO EL ORIGEN

- La batería no está instalada en el instrumento cuando es embarcado. Instale la batería refiriéndose a la figura.

- Utilice únicamente una batería SR44 (de óxido de plata tipo botón).
- Siempre coloque la batería con el + hacia arriba.

- Alinear la cara de medición con la superficie de referencia, y presione la tecla de ORIGIN por un segundo o más. "0.00" será mostrado. Esto establece el punto de origen para el instrumento, el cual permanecerá por toda la vida de la batería.

[4] MEDICION INCREMENTAL (INC) Y MEDICION ABSOLUTA (ABS)

- La medición incremental (INC) se lleva a cabo como sigue:

- Fije el instrumento a la profundidad deseada y presione la tecla ZERO/ABS brevemente (menos de un segundo). El valor mostrado es puesto a cero la indicación "INC" es mostrado. Entonces podrá medir desde el punto cero.

La medición absoluta (ABS) es llevada a cabo como sigue:







- Al encender, el valor absoluto será mostrado (modo ABS).
- Si no aparece en la pantalla la indicación "INC", la medición absoluta puede ser llevada a cabo.
- Si la indicación "INC" es mostrada en la parte superior izquierda de la pantalla, presione la tecla ZERO/ABS durante dos segundos o más. La indicación "INC" desaparecerá. Entonces podrá realizar la medición desde el origen absoluto.

[5] ERRORES Y MEDIDAS A TOMAR

- Indicación "ErrC" y parpadeo de la pantalla:** Esto puede suceder cuando la superficie de la escala esté sucia. Limpíela con un paño humedecido en alcohol. (No utilice disolventes orgánicos). Después aplique una pequeña cantidad de aceite de baja viscosidad (como CRC3

Digimatic Depthgauge/“DIGIMATIC” Tiefenlehre/Gauge de Profondeur “DIGIMATIC”

No. 99MAD021M1
SERIES No. 500

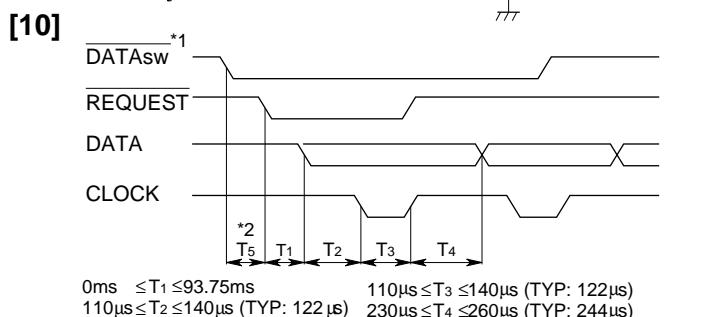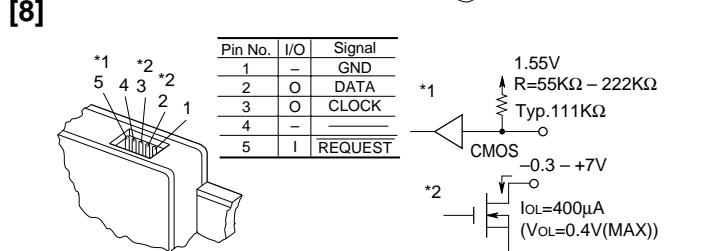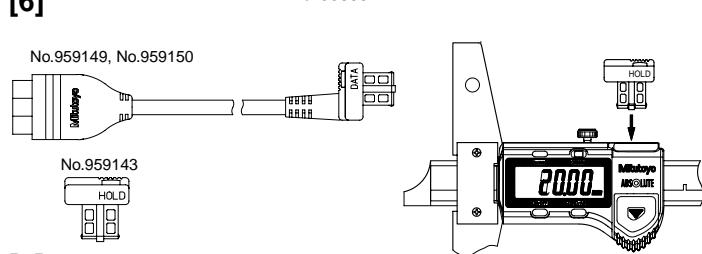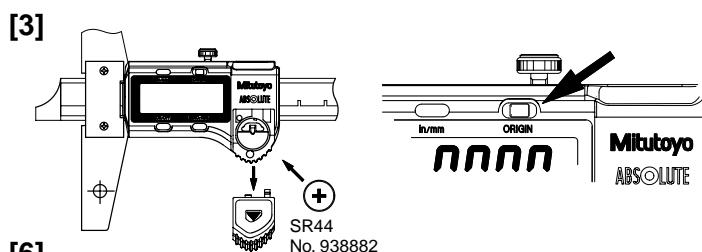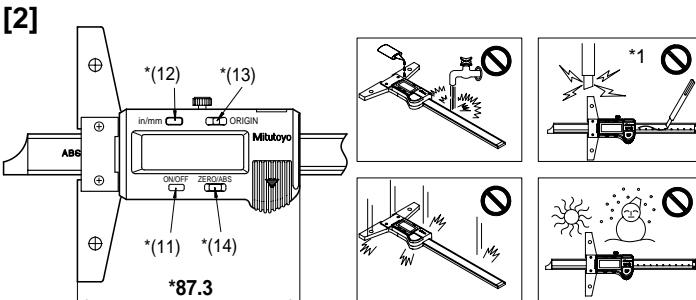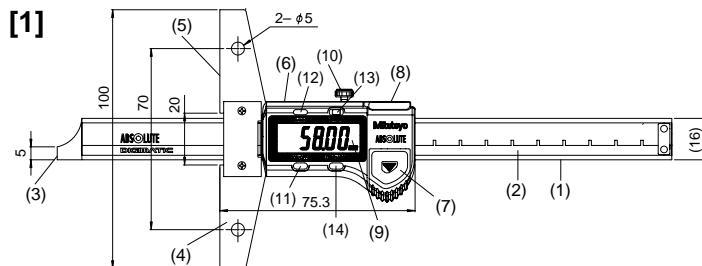

Notes for Exporting

These products are controlled items by the Export Control Regulations in Japan. Please get in touch with us before exporting goods or transferring technologies abroad.


CONFORMANCE TO EC DIRECTIVES

This Caliper conforms to the following EC Directives:
Standard: EN61326:1997+A1:1998+A2:2001

Immunity test requirement: Annex A

Emission limit: Class B

Mitutoyo

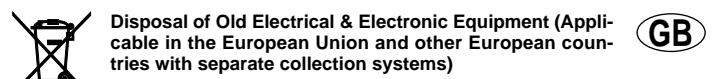

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Appliances in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. To reduce the environmental impact of WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) and minimize the volume of WEEE entering landfills, please reuse and recycle. For further information, please contact your local dealer or distributors.

[1] NAME OF EACH PART AND FUNCTION

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| (1) Main blade | (2) Scale | (3) Measuring face |
| (4) Base | (5) Reference surface | (6) Slider |
| (7) Battery lid | (8) Output connector | (9) LCD display |
| (10) Clamping screw | (11) ON/OFF switch | (12) Inch/mm conversion switch |
| (13) ORIGIN switch (sets the absolute origin) | | |
| (14) ZERO/ABS switch (switches between incremental measurement and absolute measurement (Refer to Section [4]).) | | |

[2] PRECAUTIONS

Before using this gage for the first time, remove the rust-preventive oil with a soft, oil-damped cloth.

*1: Do not use an electric marker pen to inscribe numbers, etc. on the gage. Do not nick the scale surface.

[3] INSTALLING THE BATTERY AND SETTING THE ORIGIN

The battery is not installed in the gage when shipped. Install the battery referring to the figure.

- Use only an SR44 battery (button-type silver-oxide cell).
- Always set the battery with the + side up.

Align the measuring face with the reference surface on the surface plate, and press the ORIGIN switch for one second or longer. "0.00" will be displayed. This establishes the origin point for the gage, which will be retained for the life of the battery.

[4] INCREMENTAL MEASUREMENT (INC) AND ABSOLUTE MEASUREMENT (ABS)

Incremental measurement (INC) is performed as follows: Set the gage to a desired depth and press the ZERO/ABS switch briefly (less than a second). The displayed value is set to zero and the indication "INC" is displayed. Comparison measurement with the reference depth is now possible.

Absolute measurement (ABS) is performed as follows:

- When the power is turned on, the absolute value is displayed (ABS mode).
- If there is no indication "INC" on the display, absolute measurement can be performed.
- If the indication "INC" is displayed in the upper left section of the LCD display, press the ZERO/ABS switch for 2 seconds or more. The indication "INC" disappears. You can now perform measurement from the absolute origin.

[5] ERRORS AND HANDLING

"ErrC" indication and LCD display flicker: These appear when the scale surface is stained. Wipe the scale surface with a cloth dampened with alcohol (Do not use an organic solvent). Then apply a slight amount of low-viscosity oil (such as CRC3-36D) to repel water.

"E" indication in last digit: Appears when the slider is moved at high speed, but does not affect measurement.

If the "E" indication is displayed in the last digit even when the slider is stationary, it has the same meaning as the "ErrC" indication. Handling is the same as for the "ErrC" indication.

"B" indication: Appears when the battery voltage is low.

Replace the battery immediately (Refer to Section [3]).

[6] SPECIAL ACCESSORIES

Connecting cable (with output switch): Part No. 959149 (1m), 959150 (2m)
Hold unit (Part No. 959143): This accessory enables hold of displayed values.


[7] SPECIFICATIONS

Resolution	: 0.01mm (0.0005")
Instrumental error	: $\pm 0.02\text{mm}$ (0.001")
Repeatability	: 0.01mm (0.0005")
Maximum response speed	: Unlimited (immune from overspeed error)
Power supply	: SR44 (silver-oxide cell) x1
Battery life	: 3.5 years under normal using conditions
Operating temperature	: 0°C to 40°C
Storage temperature	: -10°C to 60°C

*1: Instrumental error: $\pm 0.03\text{mm}$ ($\pm 0.0015"$) for the gage of 300mm (12") range.
*2: Electronic unit of 12" model is slightly different from that of other ranges.


[8] CONNECTOR PIN ASSIGNMENT

[9] DATA FORMAT

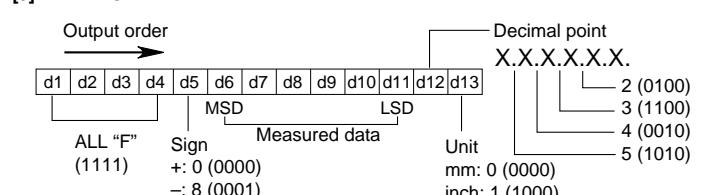

[10] TIMING CHART

- *1: The DATAsw becomes LOW while the DATA OUTPUT switch is pressed.
- *2: Time duration T_s before the input of REQUEST after the DATAsw becomes low depends on the performance of the data processor.

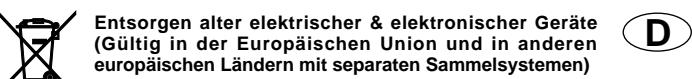

Entsorgen alter elektrischer & elektronischer Geräte (Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltmüll behandelt werden soll. Zur Reduzierung der Umgebungseinflüsse durch WEEE (zu entsorgende elektrische und elektronische Geräte) und zum Minimieren der WEEE-Menge, die auf Deponien kommt, bitte wieder verwenden und recyceln. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Ihren Vertriebshändlern vor Ort.

[1] BEzeichnung/UND FUNKTION/DER TEILE

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| (1) Schiene | (2) Skala | (3) Meßfläche |
| (4) Basis | (5) Basismeßfläche | (6) Schieber |
| (7) Batteriefachdeckel | (8) Ausgangsbuchse | (9) LCD-Anzeige |
| (10) Feststellschraube | (11) ON/OFF-Schalter | |
| (12) Inch/mm-Umschalttaste | (13) ORIGIN-Schalter (stellt den Ausgangspunkt ein) | |
| (14) ZERO/ABS-Schalter (schaltet zwischen Vergleichs- und Absolutmessung um (siehe Abschnitt [4].)) | | |

[2] HINWEISE

Wischen Sie vor dem ersten Einsatz des Meßschiebers das Rostschutzöl mit einem weichen, leicht mit Öl befeuchteten Lappen ab.

*1: Verwenden Sie keinen elektrischen Gravierschiff zum Anbringen von Markierungen etc. Richten Sie die Skalenoberfläche nicht ein.

[3] BATTERIEEINSETZEN UND EINSTELLEN DES AUSGANGSPUNKTS (NULLPUNKTS)

Bei Auslieferung ist keine Batterie in den Meßschieber eingelegt. Bitte legen Sie die Batterie so ein, wie in der Abbildung gezeigt.

- Immer eine Batterie vom Typ SR44 (Silberoxid-Knopfzelle) verwenden.
- Die Batterie immer mit dem Pluspol nach oben weisend einlegen.

Die Meßfläche mit der Bezugsfläche ausrichten und den ORIGIN-Schalter mindestens eine Sekunde lang drücken. Im Display erscheint die Anzeige "0.00". Dadurch ist der Nullpunkt für den Meßschieber eingestellt, und wird für den Rest der Batterielebensdauer beibehalten.

[4] VERGLEICHSMESUNG (INC) UND ABSOLUTMESSUNG (ABS)

Vergleichsmessung (INC) wird folgendermaßen ausgeführt:

Dazu wird die Meßfläche auf das gewünschte Maß eingestellt und der ZERO/ABS-Schalter kurz (weniger als eine Sekunde) gedrückt. Der angezeigte Wert wird auf Null gestellt, und im Display erscheint die Anzeige "INC". Jetzt ist die Vergleichsmessung mit dem eingestellten Maß als Bezug möglich.

Absolutmessung (ABS) wird folgendermaßen ausgeführt:

- Beim Einschalten des Geräts wird der Absolutwert (ABS-Modus) angezeigt.
- Wenn die Anzeige "INC" nicht erscheint, kann Absolutmessung ausgeführt werden.
- Wenn die Anzeige "INC" oben links im LCD-Display erscheint, drücken Sie den ZERO/ABS-Schalter mindestens 2 Sekunden lang. Die Anzeige "INC" verschwindet. Jetzt können Messungen vom absoluten Ausgangspunkt aus ausgeführt werden.

[5] FEHLERANZEIGEN UND RICHTIGE BEHANDLUNG

Die Fehleranzeige "ErrC" erscheint, und die Displayanzeige blinkt: Diese Symptome treten auf, wenn die Skalenoberfläche verschmutzt ist. Reinigen Sie die Skalenoberfläche mit einem weichen, mit wasserabweisendem Alkohol befeuchteten Lappen (keine organischen Lösungsmittel verwenden). Anschließend leicht mit Öl niedriger Viskosität (wie etwa CRC3-36D) benetzen, um Wasser abzuweisen.

Die Anzeige "E" erscheint an der letzten Stelle im Display: Dies weist darauf hin, daß der Schieber zu schnell bewegt wurde, beeinträchtigt aber nicht die Messung.

Wenn die Anzeige "E" an der letzten Stelle im Display erscheint, auch wenn der Schieber nicht bewegt wurde, hat dies die gleiche Bedeutung wie die Fehleranzeige "ErrC". Verfahren Sie auf gleiche Weise wie bei der Fehleranzeige "ErrC".

Die Anzeige "B" erscheint: Dies weist darauf hin, daß die Batteriespannung niedrig ist. Ersetzen Sie die Batterie so schnell wie möglich durch eine neue (siehe Abschnitt [3]).

[6] SONDERZUBEHÖR

Signalkabel (mit Ausgangsschalter): Nr. 959149 (1m), 959150 (2m)
Display Hold Unit (Nr. 959143): Dieses Zubehörteil erlaubt das Festhalten von angezeigten Werten.

[7] TECHNISCHE DATEN


Auflösung:	: 0.01mm
Gerätefehler	: $\pm 0.02\text{mm}$ (0.001")
Wiederholbarkeit	: 0.01mm
Max. Ansprechgeschwindigkeit	: Unbegrenzt (Fehlberechnung aufgrund hoher Geschwindigkeit tritt nicht auf)
Betriebstrom	: SR44 (Silberoxid-Zelle) 1x
Batterielebensdauer	: 3.5 Jahre bei normalen Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	: 0°C bis 40°C
Lagertemperatur	: -10°C bis 60°C

*1: Gerätfehler: $\pm 0.03\text{mm}$ ($\pm 0.0015"$) bei dem Modell mit 300mm (12") Messbereich.

*2: Die Elektronikeinheit des 12"-Modells unterscheidet sich geringfügig von der der anderen Modelle.

[8] PINBELEGUNG

[9] DATENFORMAT

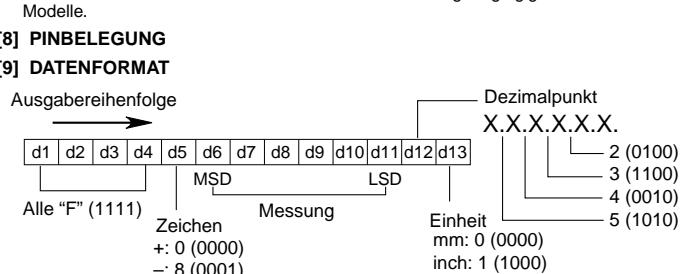

[10] ZEITDIAGRAMM

- *1: Der DATA-Schalter wird niedrig (LOW), wenn der DATA OUTPUT-Schalter gedrückt wird.
- *2: T_s, also die Zeit zwischen dem LOW-Stellen des DATA-Schalters und der Eingabe einer Anforderung (REQUEST), hängt von der Geschwindigkeit des Datenprozessors ab.

Mise au rebut des anciens appareils électriques et électroniques (Valable dans l'Union européenne et les autres pays européens pourvus de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme une ordure ménagère. Veuillez réutiliser et recycler les produits pour réduire l'incidence sur l'environnement des WEEE (appareils électriques et électroniques à mettre au rebut) et pour minimiser la quantité de WEEE qui va à la décharge.

Pour plus amples informations, veuillez contacter votre revendeur ou vos distributeurs locaux.

[1] NOM ET FONCTION DE CHAQUE PIÈCE

- | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1) Support | (2) Règle graduée | (3) Face de mesure | (4) Base |
| (5) Surface de référence | (6) Coulisseau | (7) Connecteur de sortie de données | |
| (7) Capot de logement de la pile | (8) Connecteur de sortie de données | (9) Affichage à cristaux liquides | |
| (9) Touche ON/OFF | (10) Vis de blocage | (11) Touche Inch/mm (pouces/mm) | |
| (11) Touche ORIGIN (Permet de fixer l'origine absolue) | (12) Touche ZERO/ABS (sert à sélectionner le mode de mesure incrémental et le mode de mesure absolu (se reporter à la section [4]).) | (13) Touche ZERO/ABS (sert à sélectionner le mode de mesure incrémental et le mode de mesure absolu (se reporter à la section [4]).) | |

[2] PRECAUTIONS D'EMPLOI

Avant d'utiliser la jauge pour la première fois, essuyer l'huile anticorrosive avec un chiffon doux humecté d'huile.

*1: Ne pas utiliser de crayon électrique pour inscrire des numéros, ou autre sur la Jauge et veiller à ne pas rayer la surface de la règle.

[3] INSTALLATION DE LA PILE ET INITIALISATION DE L'ORIGINE

La pile n'est pas installée à la livraison de la jauge. Installez la pile suivant la figure indiquée.

- N'utiliser que des piles SR44 (pile à l'oxyde d'argent de type bouton).
- Toujours placer la pile avec le symbole + en haut.

Aligner la face de mesure avec la surface de référence, et appuyer sur la tou