


ダイヤルゲージ付外側マイクロメータ

Bügelmessschrauben

Micrómetros de exteriores

Buitenschroefmaat

Micromètres d'extérieur type calibre

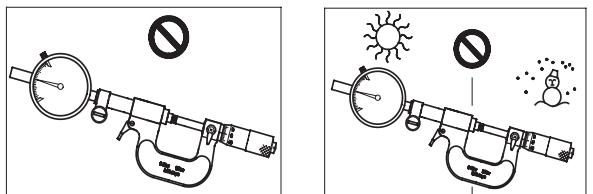

安全に関する注意

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあります。


海外移転に関するご注意

本製品は、「外国為替及び外国貿易法」の規制対象品です。本製品やその技術を海外移転する場合は、事前に弊社にご相談ください。

注意 本器の測定面は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気を付けてください。

重要

- 分解しないでください。
- 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。
- 湿気やほこりの多い場所での保管は避けてください。
- クーラントなどの飛沫が直接かかる場所で使用される場合は、使用後に防錆処理を行ってください。錆は故障の原因になります。
- 落下などの急激なショックを与えたとき、過度の力を加えないでください。
- スタンドに取り付けて使用する場合は、フレームの肉厚部を締付けるようにしてください。所定以外の箇所を強く締め付けると、平行度や指示の安定度が悪くなることがあります。
- 指示器の指示値が指標範囲を超えてしまったら、それ以上スピンドルを前進させないでください。指示器の破損の原因となります。
- 測定前には必ず基点合わせを行ってください。

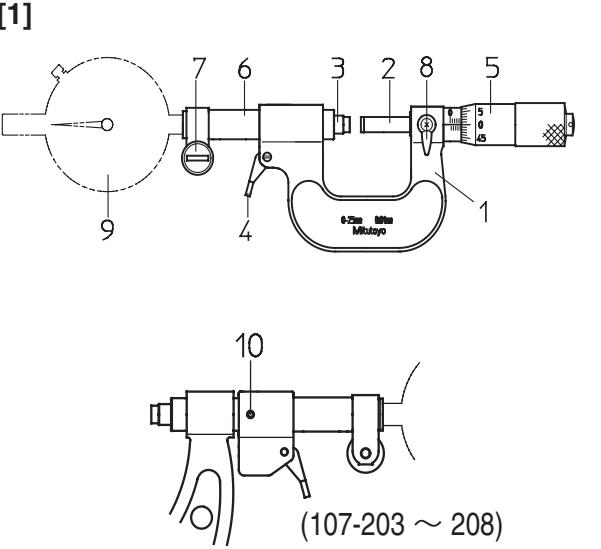

[1] 各部の名称

- フレーム
- スピンドル
- アンビル
- レバー
- シンブル
- ダイヤルホルダ*: 取り付け径: $\phi 8^{+0.015}_{-0}$ mm
指示器を取り付けます。
- クランプネジ: 指示器を固定します。
- クランプ
- 指示器: 別売りです。要求精度、指示範囲など、測定スタイルに合わせて選択してください。
- ホルダ固定用の六角穴付き止めねじ。

[2] 指示器の取り付け

図は、指示器（ダイヤルゲージ）を取り付けた場合を示します。

重要

指示器のステム部を必要以上に締めすぎないよう注意してください。作動不良の原因になります。

- 指示器のステム部をダイヤルホルダへ挿入します。
- シンブルを回転させてマイクロメータヘッドの0点に合わせ、クランプを締めてスピンドルを固定し、指示器の挿入量を調整します。
- 調整された位置で、クランプネジを締め付け、指示器を固定します。
- レバーを押し、指示器が正常に作動する事を確認します。

[3] 基点合わせ

重要

- 本器の基点合わせは、定期検査を受けている基点合わせ用のゲージブロック、マイクロメータ基準棒、または測定物専用のマスターゲージブロックをご使用ください。
- 基点合わせ前に、使用するゲージと本器の測定面をきれいに拭いてください。
- 基点合わせは測定時と同じ姿勢、条件で行ってください。
- サイズ75以上の製品につきましては、ホルダ固定用の六角穴付き止めねじ(M3)を回さないでください。作動不良の原因になります。

- クランプキャップをゆるめシンブルを回転させて、基点合わせに用いるゲージがはさめる様になるまでスピンドルを後退させます。
- ゲージをスピンドルとアンビルの両測定面ではさま、指針がゼロの位置になる様にシンブルを回転させてスピンドルの位置を調整します。
- クランプキャップを締め、スピンドルを固定します。
- レバーを押します。指針がゲージの指示値を示します。最後に、指示器のゼロ調整機能により、基点を微調整します。










[4] 測定方法

レバーを押して、測定面間に測定物を挿入し、基点合わせのときと同じ姿勢、条件で測定してください。

[5] 仕様

- アンビルの動作範囲 : 3mm
- 測定力 : 5 ~ 10N
- 使用温度範囲 : 5°C ~ 40°C
- 保存温度範囲 : -10°C ~ 60°C

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
<http://www.mitutoyo.co.jp>

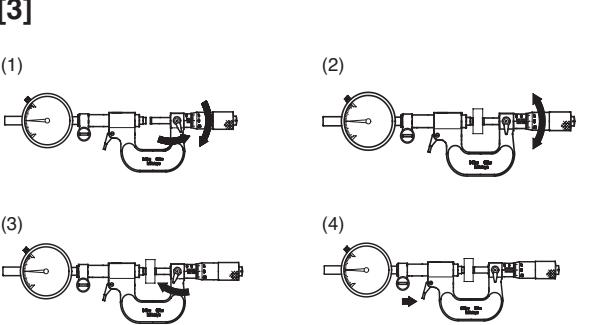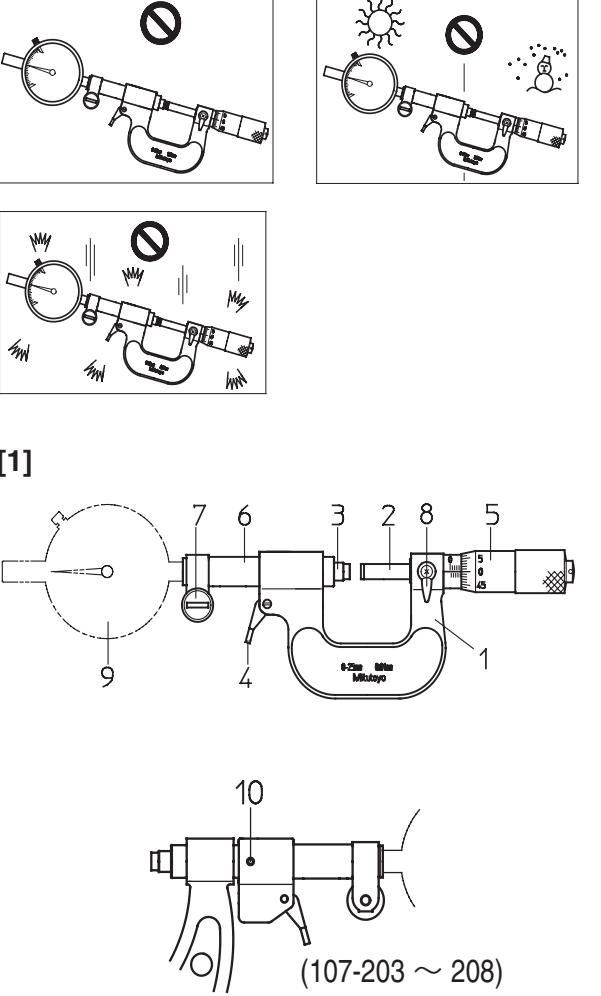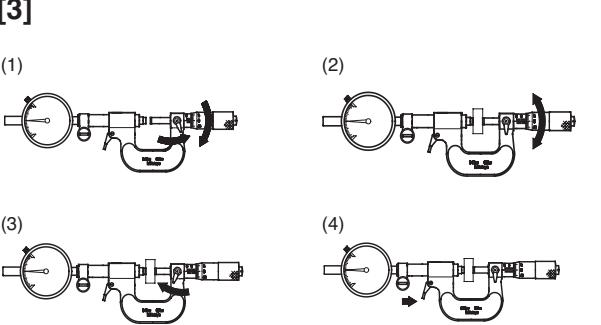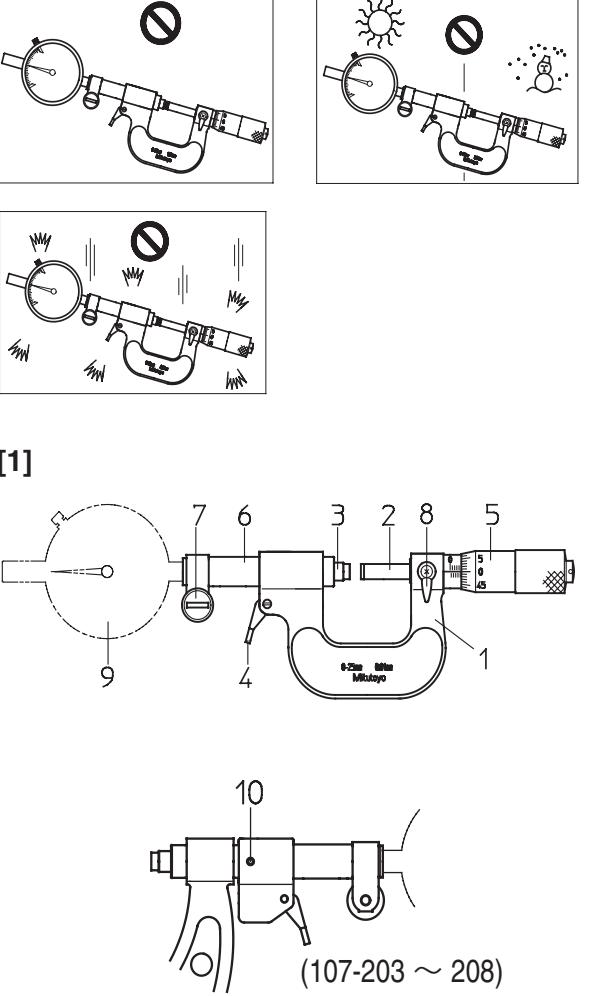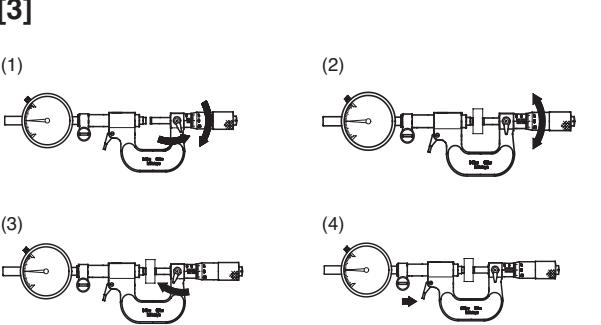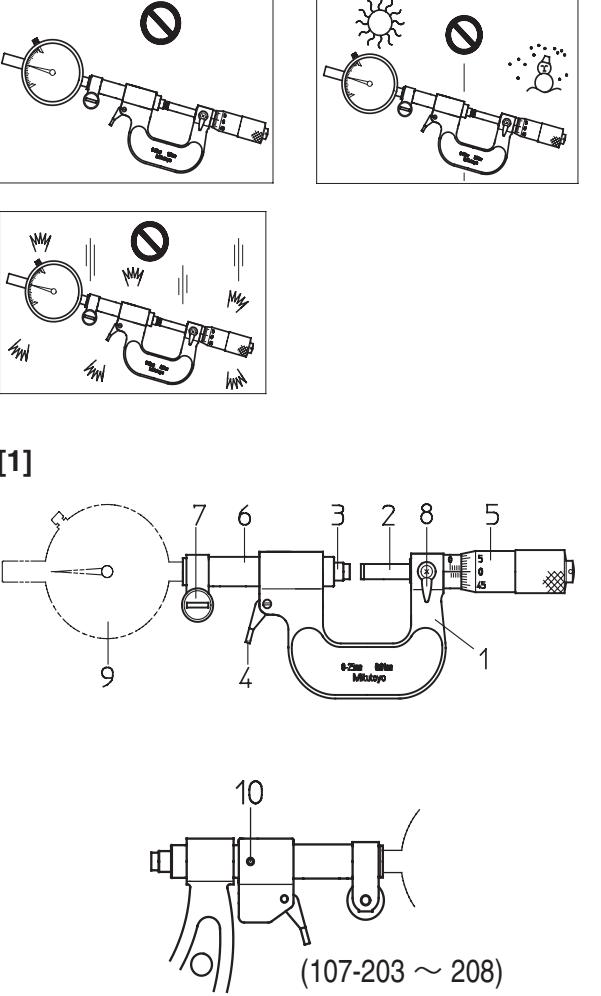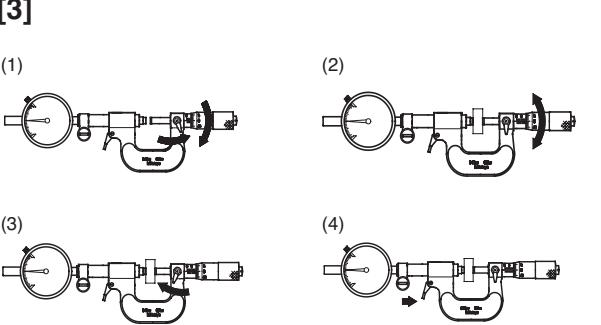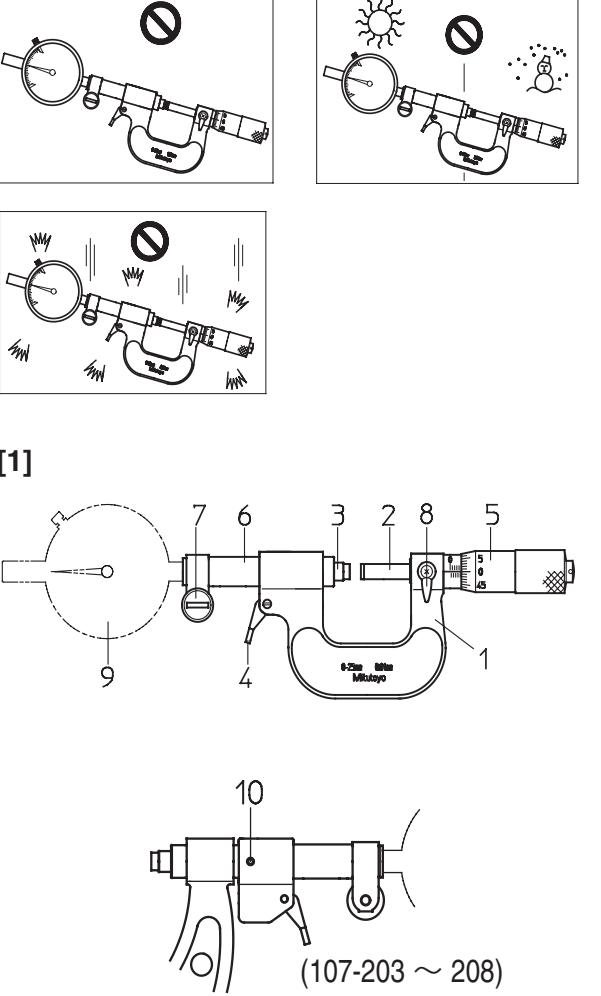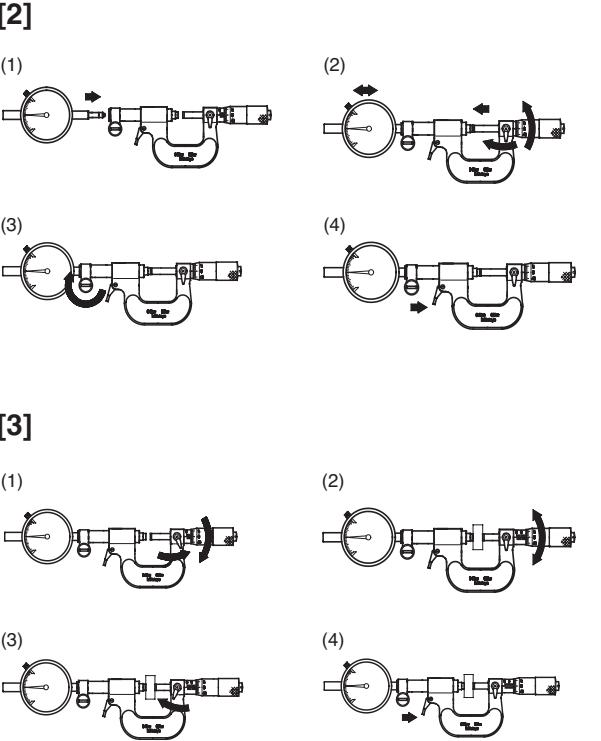

J

D

E

NL

F

IMPORTANT

WICHTIG

NOTA SOBRE LA LEY DE EXPORTACIÓN

VEILIGHEIDSMAATREGELLEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RESPECT DES PRESCRIPTIONS SUR LE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

BELANGRIJK

IMPORTANT

ATTENTION

IMPORTANT

WICHTIG

NOTA SOBRE LA LEY DE EXPORTACIÓN

VEILIGHEIDSMAATREGELLEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RESPECT DES PRESCRIPTIONS SUR LE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

BELANGRIJK

IMPORTANT

ATTENTION

IMPORTANT

WICHTIG

NOTA SOBRE LA LEY DE EXPORTACIÓN

VEILIGHEIDSMAATREGELLEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RESPECT DES PRESCRIPTIONS SUR LE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

BELANGRIJK

IMPORTANT

ATTENTION

IMPORTANT

WICHTIG

NOTA SOBRE LA LEY DE EXPORTACIÓN

VEILIGHEIDSMAATREGELLEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RESPECT DES PRESCRIPTIONS SUR LE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

BELANGRIJK

IMPORTANT

ATTENTION

IMPORTANT

WICHTIG

NOTA SOBRE LA LEY DE EXPORTACIÓN

VEILIGHEIDSMAATREGELLEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RESPECT DES PRESCRIPTIONS SUR LE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

BELANGRIJK

IMPORTANT

ATTENTION

IMPORTANT

WICHTIG

NOTA SOBRE LA LEY DE EXPORTACIÓN

VEILIGHEIDSMAATREGELLEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RESPECT DES PRESCRIPTIONS SUR LE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

BELANGRIJK

IMPORTANT

ATTENTION

IMPORTANT

WICHTIG

NOTA SOBRE LA LEY DE EXPORTACIÓN

VEILIGHEIDSMAATREGELLEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RESPECT DES PRESCRIPTIONS SUR LE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

BELANGRIJK

IMPORTANT

ATTENTION

IMPORTANT

WICHTIG

NOTA SOBRE LA LEY DE EXPORTACIÓN

VEILIGHEIDSMAATREGELLEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RESPECT DES PRESCRIPTIONS SUR LE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

BELANGRIJK

IMPORTANT

ATTENTION

IMPORTANT

WICHTIG

NOTA SOBRE LA LEY DE EXPORTACIÓN

VEILIGHEIDSMAATREGELLEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RESPECT DES PRESCRIPTIONS SUR LE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

BELANGRIJK

IMPORTANT

ATTENTION

IMPORTANT

WICHTIG

NOTA SOBRE LA LEY DE EXPORTACIÓN

VEILIGHEIDSMAATREGELLEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RESPECT DES PRESCRIPTIONS SUR LE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

BELANGRIJK

IMPORTANT

ATTENTION

IMPORTANT

WICHTIG

NOTA SOBRE LA LEY DE EXPORTACIÓN

VEILIGHEIDSMAATREGELLEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RESPECT DES PRESCRIPTIONS SUR LE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

BELANGRIJK

IMPORTANT

ATTENTION

IMPORTANT

WICHTIG

NOTA SOBRE LA LEY DE EXPORTACIÓN

VEILIGHEIDSMAATREGELLEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Outside Micrometers

Micrometro per esterni

Bygelmikrometrar

다이얼 게이지부착 외측마이크로미터

带指针式千分表的外径千分尺

帶指針外側測微計

Safety Precautions



To ensure operator safety, use this instrument in conformance with the directions and specifications given in this User's Manual.

Export Control Compliance

The goods, technologies or software described herein may be subject to National or International, or Japanese Export Controls. To export directly or indirectly such matter without due approval from the appropriate authorities may therefore be a breach of export control regulations and the law.

CAUTION The edge of the contact point of this instrument is sharp. Handle the instrument with great care to avoid injury.

IMPORTANT

- Do not disassemble this instrument.
- Do not use and store this instrument at sites with abrupt temperature changes. Prior to use, thermally stabilize the instrument to room temperature.
- Do not store this instrument at sites where it may be exposed to dust or moisture.
- If this instrument is used at sites where it may be exposed to splashes from a coolant or the like, take corrosion prevention measures after use. If corosions permitted to develop, the instrument will be damaged.
- Do not apply excessive force to this instrument or drop it.
- To mount this instrument on a stand, clamp the thick portion of the frame. Clamping portions other than those specified should be avoided to prevent measurement stability and measuring face parallelism from being reduced.
- If the indicator pointing value has exceeded the indicating range, do not further advance the spindle. Doing so will result in damage to the dial indicator.
- Be sure to perform zero point adjustment before measurement.

[1] Name and Function of Each Part

- | | | |
|--|------------|----------|
| 1. Frame | 2. Spindle | 3. Anvil |
| 4. Lever | 5. Thimble | |
| 6. Indicator holder: *Holding diameter: $\phi 8^{+0.015}$ mm | | |
| Holds the dial indicator. | | |
| 7. Clamp screw: Clamps the dial indicator. | 8. Clamp | |
| 9. Dial indicator: Available as an option. Select the required accuracy, indicating range, etc., according to the measurement purpose. | | |
| 10. Hex-socket set screws for fixing a holder. | | |

[2] Mounting the Dial Indicator

The figure shows an example of mounting the dial indicator.

IMPORTANT

Exercise care so as not to tighten the indicator stem more tightly than necessary. The indicator may malfunction if the stem is over-tightened.

(1) Insert the indicator stem into the dial indicator holder.

(2) Turn the thimble to set the zero point of the micrometer head. Then, tighten the clamp screw to fix the spindle and adjust the inserting depth of the indicator stem.

(3) Tighten the clamp screw to clamp the dial indicator at the adjusted position.

(4) Press the lever to check that the indicator functions are properly operated.

[3] Zero Point Adjustment

IMPORTANT

- To perform the zero point adjustment of this instrument, be sure to use the dedicated gauge block for the zero point adjustment, the standard for the micrometer, or the dedicated master gages for the workpiece (each standard device should be inspected periodically).
- Wipe clean the measuring faces of the gage used and the instrument before performing zero point adjustment.
- Perform zero point adjustment in the same orientation and under the same conditions used at measurement.
- For the model of 75 or larger in size, do not turn the hex-socket set screws (M3) for fixing the holder. The indicator may malfunction.

- Loosen the clamp, turn the thimble, then retract the spindle so that the gage used for the zero point adjustment can be put in.
- Hold the gauge between the measuring faces of the spindle and anvil, then adjust the spindle position so that the pointer points to the zero point by turning the thimble.
- Tighten clamp to fix the spindle.
- Press the level. The indicator pointer will point to the gage size. Finally, fine-adjust the zero point with the zero adjustment function of the dial indicator.

[4] Measurement Method

Press the level, insert the workpiece between the measuring faces, and then perform measurement in the same orientation and under the same conditions as used in the zero point adjustment.

[5] Specifications

- Anvil retraction range : 3mm
- Measuring force : 5 to 10N
- Operating temperature : 5°C to 40°C
- Storage temperature : -10°C to 60°C

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
<http://www.mitutoyo.co.jp>

Precauzioni di sicurezza

Per garantire la sicurezza dell'operatore, utilizzare gli strumenti in base alle direttive e alle specifiche indicate nel manuale dell'utente.

Conformità al controllo per l'esportazione

I beni, le tecnologie o i software descritti in questo documento possono essere soggetti ai controlli per l'esportazione nazionale o internazionale, o giapponese. L'esportazione diretta o indiretta di questi oggetti senza la debita approvazione da parte delle autorità competenti può rappresentare perciò una violazione delle leggi sul controllo dell'esportazione.



L'estremità del punto di contatto di questo strumento è affilata. Maneggiare con particolare attenzione per evitare ferite.

AVVISO

Kanten av kontaktpunkten är vass på det här instrumentet. Hantera instrumentet mycket varsamt för att undvika skador.

IMPORTANTE

- Non smontare questo strumento.
- Non utilizzare o riporre questo strumento in luoghi in cui la temperatura varia bruscamente. Prima dell'utilizzo, stabilizzare termicamente a sufficienza lo strumento a temperatura ambiente.
- Non conservare questo strumento in luoghi in cui può venire a contatto con polvere o umidità.
- Se si utilizza questo strumento in luoghi in cui potrebbe essere spruzzato con refrigerante o altro simile, adottare dopo l'uso delle misure atte ad evitare la formazione di rugGINE. Lo strumento verrà danneggiato se si permette lo sviluppo di corrosioni.
- Non applicare eccessiva forza su questo strumento e non farlo cadere.
- Per montare questo strumento su un supporto, serrare la parte spessa del telaio. Evitare di stringere parti diverse da quelle specificate per impedire che la stabilità di misurazione è il parallelo della superficie di misurazione diminuiscano.
- Se il valore sul comparatore ha superato il campo di indicazione, non far avanzare ulteriormente l'asta di misurazione. In caso contrario, si danneggia il comparatore.
- Assicurarsi di eseguire la regolazione del punto zero prima della misurazione.

[1] Nome e Funzione di ogni parte

- | | | |
|---|---------------------------|-------------|
| 1. Arco | 2. Asta di misurazione | 3. Incudine |
| 4. Leva | 5. Tamburo | |
| 6. Supporto del comparatore: *Diametro di tenuta: $\phi 8^{+0.015}$ mm | | |
| Sostiene il comparatore. | | |
| 7. Vite di serraggio: Blocca il comparatore. | 8. Elemento di bloccaggio | |
| 9. Comparatore: disponibile come optional. Selezionare la precisione richiesta, l'intervallo di indicazione, ecc. in base allo scopo della misurazione. | | |
| 10. Viti con testa ad esagono incassato per il fissaggio del supporto. | | |

[2] Installazione del comparatore

Nella figura è indicato un esempio per l'installazione del comparatore.

IMPORTANTE

Prestare attenzione a non stringere troppo il gambo del comparatore più del necessario. Se è stretto troppo, il comparatore potrebbe non funzionare correttamente.

- Inserire il indicatore nello stemma del indicatore.
- Rotare il tamburo per regolare il punto zero della testa del micrometro. Poi, stringere l'elemento di bloccaggio per fissare l'asta di misurazione e regolare la profondità di inserimento del gambo del comparatore.
- Stringere la manopola di serraggio dell'asta di misurazione per fissare l'asta.
- Premere la leva per controllare che il comparatore fungerà correttamente.

[3] Regolazione Punto Zero

IMPORTANTE

- Per effettuare la regolazione del punto zero di questo strumento, assicurarsi di utilizzare il bloccoletto di riscontro specifico per la regolazione del punto zero del micrometro oppure il calibro campione specifico per il pezzo (qualsiasi dispositivo standard deve essere controllato periodicamente).
- Pulire le superfici di misurazione del calibro usato e dello strumento prima di eseguire la regolazione del punto zero.
- Eseguire la regolazione del punto zero con lo stesso orientamento e nelle stesse condizioni usate nella misurazione.
- Per il modello di dimensioni 75 o più largo, non ruotare le viti con testa ad esagono incassato (M3) per fissare il supporto. Il comparatore potrebbe non funzionare correttamente.

- Allentare l'elemento di bloccaggio, ruotare il tamburo e ritirare l'asta di misurazione in modo da poter inserire il calibro usato per la regolazione del punto zero.
- Tenere il calibro fra le superfici di misurazione sull'asta di misurazione e l'incudine, poi regolare la posizione dell'asta di misurazione in modo che l'indice indichi il punto zero ruotando il tamburo.
- Stringere l'elemento di bloccaggio per fissare l'asta di misurazione.
- Premere la leva. L'indice del comparatore segnerà la dimensione del calibro. Al termine, effettuare la regolazione di precisione del punto zero con la funzione di regolazione dello zero sul comparatore.

[4] Metodo di misurazione

Premere la leva, inserire il pezzo fra le superfici di misurazione ed effettuare la misurazione con lo stesso orientamento e nelle stesse condizioni usate per la regolazione del punto zero.

[5] Dati tecnici

- Intervallo di riferimento dell'incudine : 3mm
- Forza di misurazione : da 5 a 10N
- Temperatura di esercizio : da 5°C a 40°C
- Temperatura di stoccaggio : da -10°C a 60°C

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
<http://www.mitutoyo.co.jp>

Säkerhetsåtgärder

För att garantera användarens säkerhet ska det här instrumentet användas i enlighet med anvisningarna och specifikationerna i denna användarhandbok.

Uppfyllande av exportkontroller

Produkterna, teknikerna eller programvaran som beskrivs i denna handbok kan vara föremål för nationella, internationella eller japanska exportkontroller. Att direkt eller indirekt exportera sådant gods utan tillstånd från rättsmyndigheter kan därför innebära ett brott mot regleringar för exportkontroll och mot lag.



Kanten av kontaktpunkten är vass på det här instrumentet. Hantera instrumentet mycket varsamt för att undvika skador.

S

VARNING

Kanten av kontaktpunkten är vass på det här instrumentet. Hantera instrumentet mycket varsamt för att undvika skador.

VIKTIGT

- Demontera inte det här instrumentet.
- Det här instrumentet får inte användas och förvaras på platser med risk för plötsliga temperaturförändringar. Före användning ska man genomföra en termisk stabilisering på instrumentet för att anpassa det till rumstemperaturen.
- Det här instrumentet får inte förvaras på platser där det kan utsättas för damm eller fukt.
- Om det här instrumentet används på platser där det kan utsättas för stänkande kylarvätska eller dylikta ska man vidta korrosionsskyddsåtgärder efter användning. Om man låter korrosion bildas kommer instrumentet att skadas.
- Om det här instrumentet används på platser där det kan utsättas för damm eller fukt.
- Det här instrumentet får inte förvaras på platser där det kan utsättas för plötsliga temperaturförändringar.
- Det här instrumentet får inte förvaras på platser där det kan utsättas för stänkande kylarvätska eller dylikta.
- Om indikatorn visarvärde har överstigit indikatorintervallet ska spindeln inte flyttas fram ytterligare. Att göra detta leder till skador på indikatorklockan.
- Se till att genomföra nollpunktjustering före mätning.

[1] Delarnas benämning och funktion

- | | | |
|--|--------------|------------|
| 1. Ram | 2. Spindel | 3. Mätkolv |
| 4. Spak | 5. Mättrumma | |
| 6. Indikator hållare: *Hållardiameter: $\phi 8^{+0.015}$ mm | | |
| Håller fast indikatorklockan. | | |
| 7. Spännskrub: Spänner fast indikatorklockan. | 8. Hållare | |
| 9. Indikatorklocka: Finns som tillval. Välj önskad exaktet, mätintervall, etc., efter mätsyftet. | | |
| 10. Nsexskruvar för att fixera hållaren. | | |

[2] Montering indikatorklockan

Bilden visar ett exempel på hur indikatorklockan ska monteras.

VIKTIGT

Var nog med att inte spänna fast inspänningsskafet hårdare än nödvändigt. Indikatorn kan ge felaktiga utslag om inspänningsskafet är för hårt spänt.

- Sätt in indikatorklockans inspänningsskaffa i hållaren för indikatorklockan.
- Vrid mättrumman för att sätta in mikrometerhuvudets nollpunkt. Dra sedan åt spännskrubben för att fixera spindeln och justera inspänningsskafets inskjutningsdja.
- Dra åt spindelspännskruven för att fixera spindeln.
- Tryck in spaken för att kontrollera att indikatorklockan fungerar korrekt.

[3] Nollpunktjustering

VIKTIGT

- Vid nollpunktjustering av det här instrumentet ska man vara noga med att använda det avsedda kalibreringsblocket för nollpunktjustering, standard för mikrometern, alternativt avsett masterkalibreringsblock för mätdetaljen (varje standardinstrument ska inspekteras regelbundet).
- Torka ren mätdaljona på mätdetaljen samt instrumentet före nollpunktjustering.
- Esegjue la regolazione del punto zero con lo stesso orientamento e nelle stesse condizioni usate nella misurazione.
- Per il modello di dimensioni 75 o più grande, non ruotare le viti con testa ad esagono incassato (M3) per fissare il supporto. Il comparatore potrebbe non funzionare correttamente.

- Allentare l'elemento di bloccaggio, ruotare il tamburo e ritirare l'asta di misurazione in modo da poter inserire il calibro usato per la regolazione del punto zero.
- Tenere il calibro fra le superfici di misurazione sull'asta di misurazione e l'incudine, poi regolare la posizione dell'asta di misurazione in modo che l'indice indichi il punto zero ruotando il tamburo.
- Stringere l'elemento di bloccaggio per fissare l'asta di misurazione.
- Premere la leva. L'indice del comparatore segnerà la dimensione del calibro. Al termine, effettuare la regolazione di precisione del punto zero con la funzione di regolazione dello zero sul comparatore.

[4] Mätmetod

Tryck ned spaken, sätt i mätdetaljen mellan mätdaljona och genomför mätningen i samma orientering och under samma förhållanden som vid nollpunktjusteringen.

[5] Specificatoner

- Mätkolvens återdragningsintervall : 3mm
- Mätkraft : 5 till 10N
- Användningstemperatur : 5 till 40°C
- Förvaringstemperatur : -10 till 60°C

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
<http://www.mitutoyo.co.jp>

안전에 관한 주의 사항

상품의 사용에 대해서는 계제된 사양, 기능, 사용상의 주의 사항에 따라 사용하여 주십시오. 그 이외로 사용하면 안전을 해칠 위험성이 있습니다.

수출규제에 관한 주의사항

고객님께 직간접적으로 일본 또는 고객님 본국의 법률 및 모든 상품의 수출 제재수출에 관한 기타 국제협정에 위반하는 행위를 하지 않는